


# **CATIA V5 Grundkurs**

# Funktionsbeschreibung

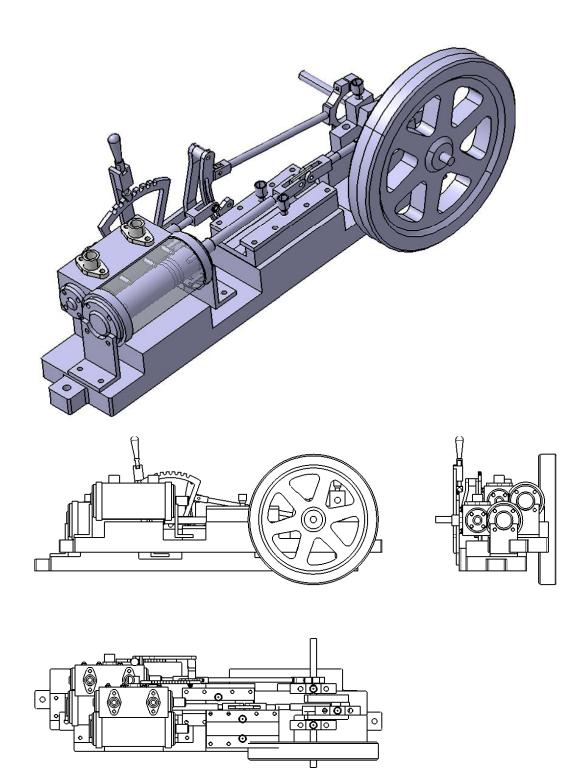



## Inhalt

1.	Einführung in CATIA V5	
1.1	Arbeitsumgebungen	S. 5 - 6
1.2	Symbolleisten anzeigen / manipulieren / anpassen	S. 7 - 9
1.3	Bedienung von Maus und Tastatur	S. 10 - 13
1.4	Ansichtsmenü / Symbolleiste "Ansichten"	S. 14 - 16
1.5	Bauteil erstellen und speichern	S. 18
2.	Sketcher	
	Funktionsübersicht Sketcher	S. 20
2.2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	S. 21
2.3		S. 22
	Vordefinierte Profile	S. 23
	Kreise	S. 24
	Spline	S. 25
	Kegelschnitt	S. 26
2.3.5		S. 27
	Punkt	S. 28
2.4	Operation	S. 29
	- Ecke	
2 4 1	- Fase	C 20
	Begrenzungen	S. 30
	Umwandlungen 3D-Geometrie	S. 31 S. 32
2.4.3	Darstellung	S. 32 S. 33
2.5	- Teil durch Skizzierebene schneiden	0. 00 I
	- Diagnose	
	- Bemaßungsbedingungen	
	- Geometrische Bedingungen	
2.5.1	Visualisierung 3D	S. 34
	2D-Darstellungsmodus	S. 35
2.6	Skizziertools	S. 36
	- Gitter	1
	- an Punkt anlegen	
	- Konstruktions / Standardelemente	
	- Geometrische Bedingungen	
	- Bemaßungsbedingungen	
2.7	Tools	S. 37
	- Bezugselement erzeugen	
	- nur aktueller Körper	
	- Ausgabekomponente	
	- Profilkomponente	
2.7.1	•	l
2.8	Bedingungen	S. 36
	- im Dialogfenster definierte Bedingungen	J
<b>.</b>	- Bedingungen animieren	
2.8.1		
2.8.2	geometrische Bedingungen	I §



## Inhalt

пппа	<u> </u>		
3.	Part Design		
3.1	Funktionsübersicht Part Design	S. 40	
3.2	Reference Elements	S. 41	
	- Punkt		
	- Linie		
	- Ebene		
3.3	auf Skizzen basierende Komponenten	S. 44 - 48	
	- Welle		
	- Nut		
	- Bohrung - Rippe		
	- Rille		
	- Volumenkörper mit Mehrfachschnitten		
	- Entfernter Volumenkörper mit Mehrfachschnitten		
3.3.1	Block	S. 42	
3.3.2	Tasche	S. 43	
3.3.3	Erweiterte Extrusionskomponenten	S. 47	
3.4	Aufbereitungskomponenten	S. 51	
	- Fase		
	- Schalenelement		
	- Aufmaß		
0.4.4	- Gewinde		
	Kantenverrundung	S. 49 - 50	
	Auszugsschrägen Teilflächen bearbeiten	S. 51 S. 51	
	auf Flächen basierende Komponenten	S. 52	
3.6.	·	S. 53 - 54	
0.0.	- Spiegeln	I	
3.6.1	Transformation		
3.6.2	Muster		
3.6.3	Skalieren		
3.7	Boolesche Operationen	S. 55 - 56	
	- Zusammenbauen		
	- Vereinigen und Trimmen		
0 = 4	- Stück entfernen		
3.7.1	Boolesche Operationen	I	
4.	Generative Sheetmetal Design		
4.1	Blechwände	S. 61 - 63	
	- Blechparameter		
	- Erkennen		
	- Wand		
	- Wand an Kante		
	- Extrusion		
	- Flansch		
	- Umschlag Tronfon		0 0
	- Tropfen	•	S. 2

	Berufsbildende Schulen Osnabrück Brinkstraße CATIA V5 Grundkurs	bb/
Inha	alt	
	- benutzerdefinierter Flansch	S. 61 - 63
	- gerollte Wand	
4.0	- Trichter	0.04
4.2	Biegungen	S. 64
	- Biegung - konische Biegung	
	- Biegung aus Linie	
	- Punkt und Kurvenzuordnung	
4.3	Blechkomponenten	S. 65 - 66
	- Ausschnitte	
	- Bohrung	
	- kreisförmige Aussparung	
	- Eckenfreistellung - Ecke	
	- Fase	
	- Stempeln	
4.4	Transformation	S. 67
	- Spiegeln	
4.5	- Muster	1
4.5	Ansichten - Falten / Abwicklen	S. 68 I
	- Ansichtenverwaltung	
	- Mehrfachanzeigefunktion	
5.	Assembly Design	
5.1	Allgemeines	
5.2	Tools für Produktstruktur	S. 72 - 73 -
	Komponente - Bauteil	
	- vorhandene Komponente	
	- vorhandene Komponente mit Positionierung	
	- Komponente ersetzen	
	- Neuordnung des Grafikbaums	
	- Nummerierung generieren	
	- Selektives Laden	
	<ul><li>Darstellung verwalten</li><li>Mehrfacherzeugung</li></ul>	
5.3	Bedingungen	S. 74 - 76
	- Kongruenzbedingung	
	- Kontaktbedingung	
	- Offsetbedingung	
	- Winkelbedingung - Fixieren	
	- Fixieren - Gruppieren	
	- schnelle Bedingung	
	- Flexible / Starre Unterbaugruppe	

S. 3

- Bedingung ändern

#### Berufsbildende Schulen Osnabrück Brinkstraße CATIA V5 Grundkurs Inhalt 5.4 S. 77 Bewegung - Manipulation - Versetzen - Zerlegen - Manipulation bei Kollision stoppen 5.5 Katalogbrowser S. 78 5.6. 3D - Analyse S. 79 - Kollision - Schnitte - Abstand's und Bandanalyse 5.7. Szenen S.80 - 81- erweiterte Szenen Szenenbrowser 6. **Drafting** 6.1 Funktionsübersicht Drafting S. 83 6.2 Einführung in die Zeichnungserstellung S. 84 - 86 6.3.1 Projektion S. 87 S. 88 6.3.2 Schnitt S. 89 6.3.3 Detailansichten 6.3.4 Begrenzungsansichten S. 89 6.3.5 Aufbruchansichten S. 89 6.3.6 Ansichtenassistent S. 90 S. 91 6.4 Bemaßung S. 92 6.4.1 Bemaßung 6.4.2 Bemaßung Edition S. 93 6.4.3 Toleranzen S. 94 6.5 Aufbereitung S. 95

- Achsen und Gewinde

- Exemplar einer 2D- Komponente erzeugen

- Bereichsfüllung

- Neue Ansicht

Text und Anmerkung

- Pfeil

Zeichnung

- Blätter

TextSymboleTabellen

6.6


6.7

S. 96


S. 97 -98



### 1.1 Arbeitsumgebungen

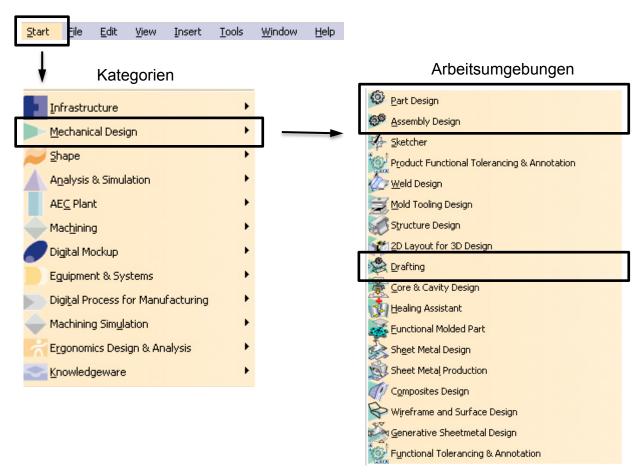

CATIA V5 beinhaltet mehrere Arbeitsumgebungen, deren Umfang von der jeweiligen Lizenz abhängt. Die Schulungslizenz beinhaltet alle Arbeitsumgebungen. Die Arbeitsumgebungen sind für unterschiedliche Einsatzgebiete abgestimmt. Die Grundfunktionen und die Funktionen, die für die Konstruktion von mechanischen Bauteilen notwendig sind, sind in den Arbeitsumgebungen Part Design (Einzelteilkonstruktion), Assembly Design (Baugruppen) und Drafting (Zeichnungen) zusammengefasst.

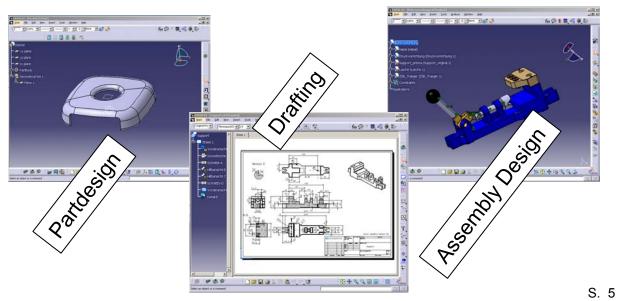




## 1.1 Arbeitsumgebungen

Der Zugriff auf eine Arbeitsumgebung erfolgt über:

- 1. Hauptmenü Start
- 2. Hauptmenü Datei/Neu
- 3. Symbol Allgemeine Umgebung

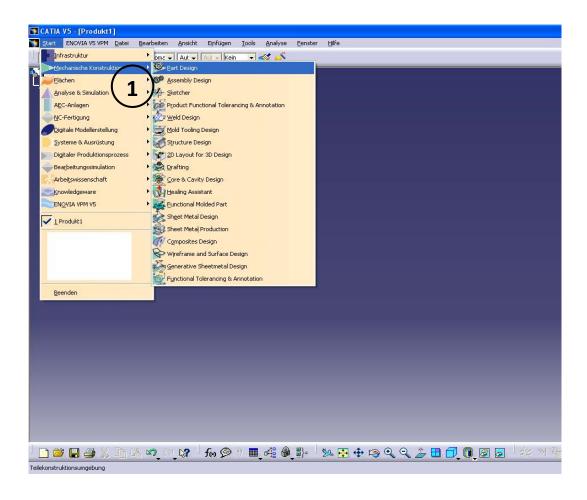








### 1.2 Symbolleisten anzeigen / manipulieren / anpassen

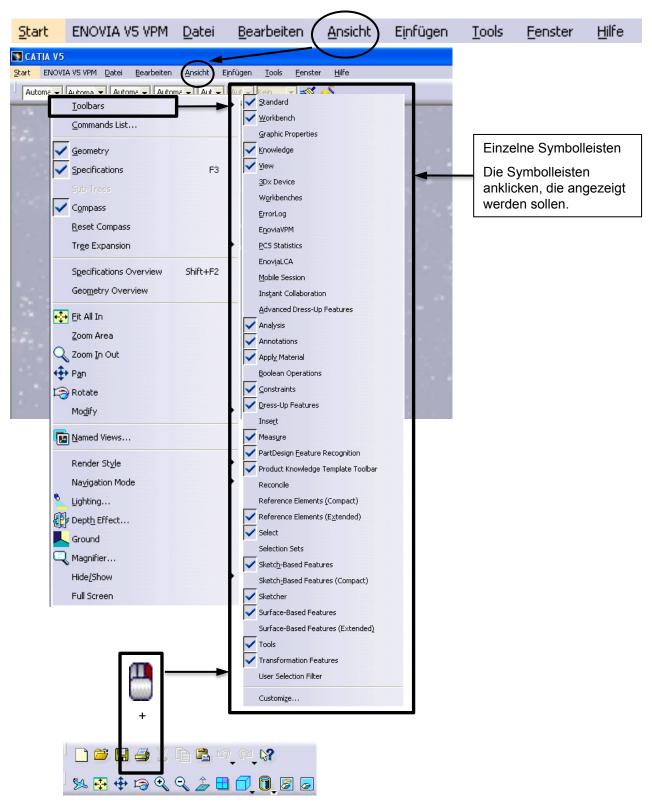


#### **Alternativ:**


Mit der rechten Maustaste auf eine sichtbare Symbolleiste klicken. Ein identisches Fenster wird geöffnet, in dem die gewünschten Symbolleisten selektiert werden können.



## 1.2 Symbolleisten anzeigen / manipulieren / anpassen

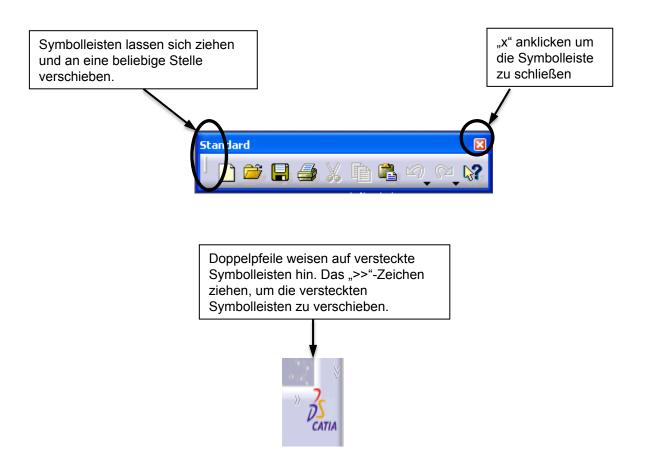



Der schwarze Pfeil an einem "Icon" weist darauf hin, dass zu dem Befehl noch weitere Befehle hinterlegt sind. Beim klicken auf den schwarzen Pfeil wird die Symbolleiste geöffnet.

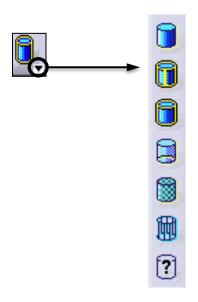



### 1.2 Symbolleisten anzeigen / manipulieren / anpassen

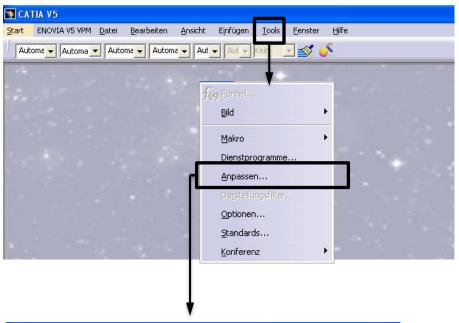

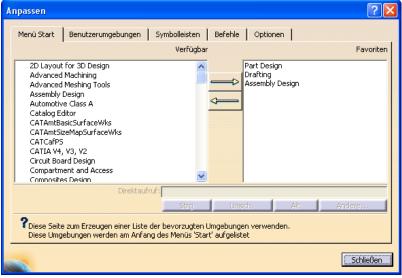


Über das Hauptmenü
Tools / Anpassen
wählen. Im Fenster
Anpassen das Register
Symbolleisten anklicken.
Eine gewünschte
Symbolleiste markieren:

- Neu: Erstellen einer neuen Symbolleiste
- **Umbenennen**: Vorhandene Symbolleisten umbenennen
- Alle Inhalte wiederherstellen: Änderungen an Symbolleisten werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- **Position wiederherstellen**: Symbolleiste wird an ihre Standardposition im Arbeitsbereich gesetzt.
- Befehle hinzufügen entfernen: Befehle zu Symbolleisten hinzufügen bzw. entfernen



## 1.3 Bedienung von Maus und Tastatur




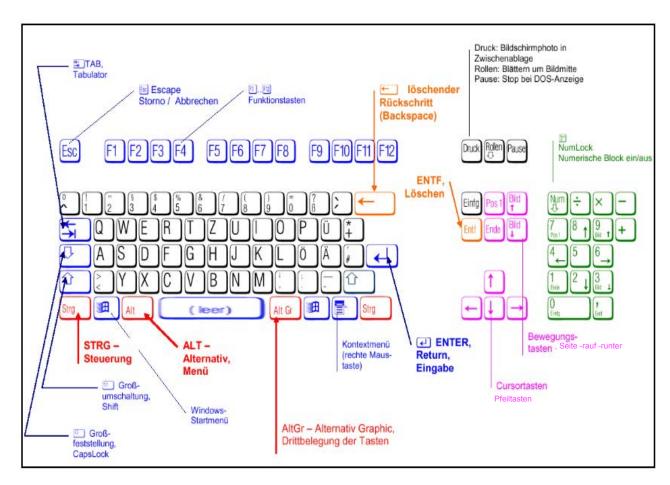




## 1.3 Bedienung von Maus und Tastatur


### Bauteile mit der Maus bewegen

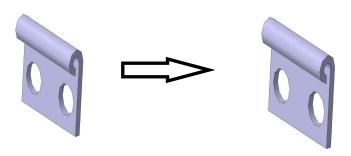

Um ein Bauteil zu bewegen/verschieben, die **mittlere Maustaste gedrückt halten** und in die gewünschte Richtung bewegen. (Alternativ mit der Tastatur STRG + Pfeiltasten für die entsprechende Richtung)

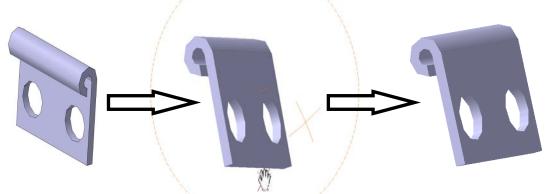

Um das Bauteil zu drehen, die mittlere Maustaste drücken und gedrückt halten und die linke Maustaste drücken und gedrückte Tasten halten. Dann die Maus bewegen um das Bauteil in die gewünschte Richtung zu drehen. (Alternativ mit der Tastatur SHIFT + Pfeiltasten)

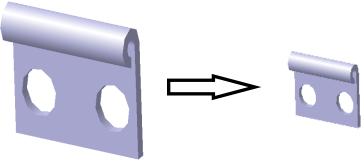


Um das Bauteil zu zoomen, die mittlere Maustaste drücken und gedrückt halten und die linke Maustaste 1x drücken (nicht gedrückt halten). Dann die Maus bewegen um das Bauteil in die gewünschte Richtung zu drehen. (Alternativ mit der Tastatur STRG + Seite hoch/runter)




## 1.3 Bedienung von Maus und Tastatur

### Navigator benutzen (verdeckte Geometrie auswählen)


- Eine beliebige Stelle im Geometriebereich anklicken oder den Mauszeiger über dem Objekt positionieren, das ausgewählt werden soll.
- Einen beliebigen Pfeil auf der Tastatur drücken oder (die Taste) Strg + F11.
- Der Navigator f
  ür die Vorauswahl wird geöffnet.

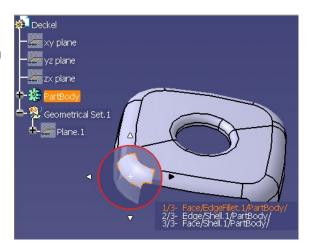

#### Strukturbaum aktivieren / bearbeiten

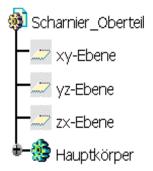

## F3 Strukturbaum verdecken / anzeigen

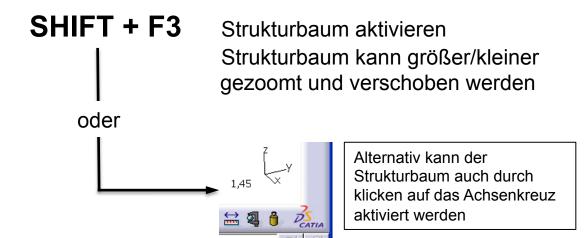



## 1.3 Bedienung von Maus und Tastatur

## Übersicht Maus und Tastaturbefehle

Objekt bewegen	Mittlere Maustaste gedrückt halten
Objekt drehen	Mittlere Maustaste gedrückt halten + linke/rechte Maustaste gedrückt halten
Objekt zoomen	Mittlere Maustaste gedrückt halten + linke/rechte Maustaste 1 x klicken
Drehpunkt ändern	Mittlere Maustaste: Element 1 x anklicken
Mehrfachauswahl	Strg-Taste gedrückt halten und mit linker Maustaste Elemente auswählen
Mehrfachauswahl	Shift-Taste gedrückt halten und im Strukturbaum das erste und das letzte Element auswählen (von bis)
Symbolleisten auf CATIA – Standard zurücksetzen	Tools / Customize / Toolbars / Restore Position
Symbolleisten horizontal / vertikal ausrichten	Symbolleiste mit linker MT auswählen     Linke MT gedrückt halten     Shift – Taste drücken und festhalten     Linke MT wieder loslassen


#### **User Settings**

- Benutzerbezogene Einstellungen (User Settings) werden beim Schließen von CATIA automatisch gespeichert.
- Die Datei mit den User Settings liegt im Installationspfad von CATIA
- Falls nötig kann diese Datei gelöscht werden
- Beim Neustart von CATIA werden neue Settings angelegt.
- Einstellungen müssen erneut vorgenommen werden

F1	Online - Hilfe
F3	Baum ein- bzw. ausblenden
F12	Letzte Aktion rückgängig
Strg + s	Datei speichern
Strg + y	Letzten Befehl erneut aufrufen
Alt + Enter	Eigenschaften
Shift + F2	Umschalten zwischen Strukturbaum und Geometrie
Shift + PageUp / Down	Geometrie größer bzw. kleiner zoomen
Shift + Pfeiltasten - links / rechts - oben / unten	Geometrie verschieben
Tastaturbelegung für Funktionen festlegen	Tools / Customize / Commands / - linke Seite: "Category" auswählen - rechte Seite: Funktion auswählen - "Show Properties" auswählen - Im Feld "Accelerator" Tastaturbelegung festlegen
Einzelteile mit Hilfe des Kompasses in der Produktstruktur verschieben	Kompass mit linker MT am roten Punkt auswählen und festhalten     Kompass auf dem Bauteil absetzen     Durch Auswahl der "U, V oder W" – Vektoren das Bauteil verschieben     Durch Auswahl der kreisförmigen Elemente am Kompass das Bauteil um die "U, V oder W" – Achse drehen



## 1.4 Ansichtsmenü / Symbolleiste "Ansicht"

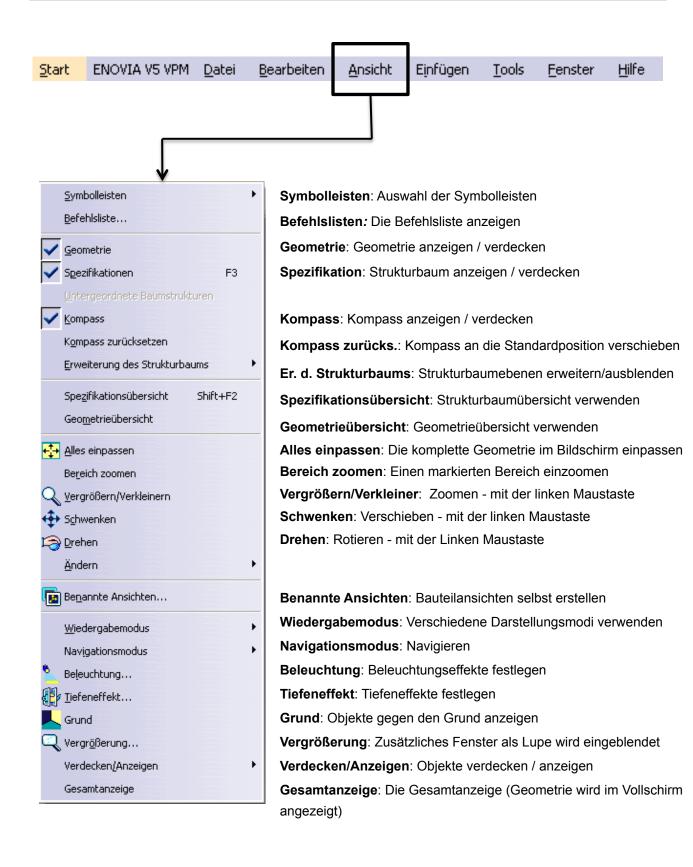



## 1.4 Ansichtsmenü / Symbolleiste "Ansicht"





*In den Modus Fliegen wechseln* - Spezieller DMU Modus in dem durch Bauteile, Baugruppen "geflogen" werden können.



Alles Einpassen – Gesamte Geometrie in den Geometriebereich einpassen.



**Schwenken** – Objekt mit gedrückter linker Maustaste verschieben. <u>Alternativ</u>: MT 2 über Objekt gedrückt halten.



Drehen - Objekt mit gedrückter linker Maustaste drehen. Alternativ: MT2 + MT1



**Vergrößern, Verkleinern** – Objekt wird automatisch in Intervallen vergrößert bzw. verkleinert.



**Senkrechte Ansicht** – Teilfläche eines Objektes wählen. Objekt wird senkrecht zu der Fläche geschwenkt.



Mehrfachansicht - Objekt wird in vier Ansichten im aktuellen Fenster gezeigt.




Verdecken / Anzeigen



Sichtbaren Raum umschalten




## 1.4 Ansichtsmenü / Symbolleiste "Ansicht"

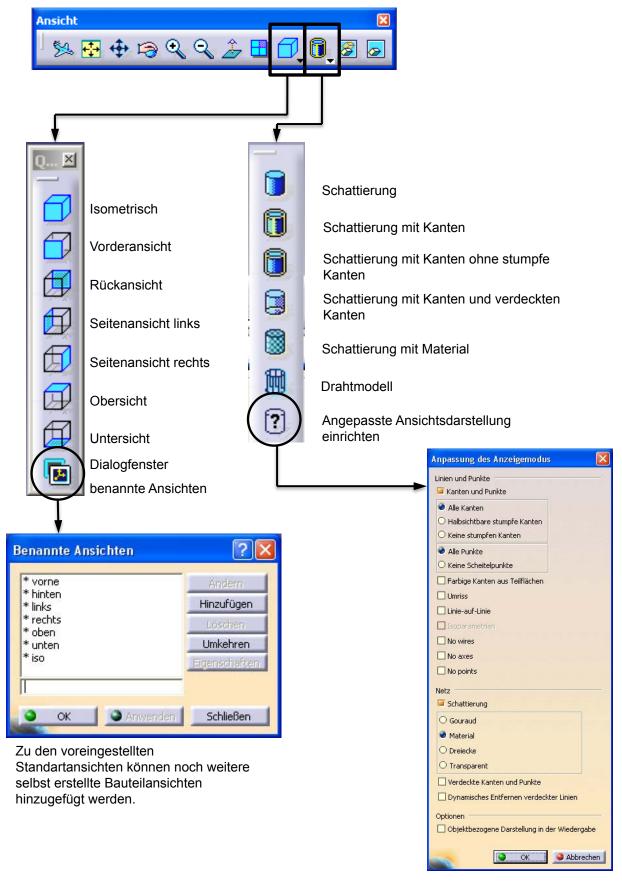



## 1.5 Bauteil erstellen und speichern

#### Datei öffnen

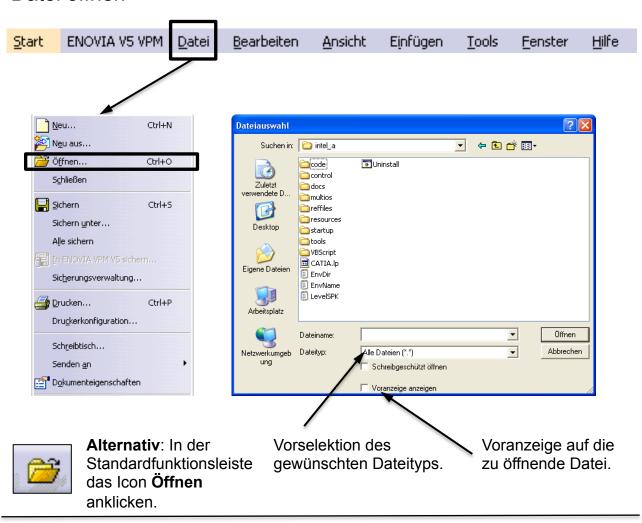

#### Bauteil neu erstellen




**Datei/Neu** öffnet das Auswahlfenster für den Dateityp.

Part (Einzelteil); Produkt (Baugruppe) oder Drafting (Zeichnung) auswählen. Eingabefenster für den Dateinamen kann je nach Grundeinstellung auch entfallen.



### 1.5 Bauteil erstellen und speichern

### Datei speichern

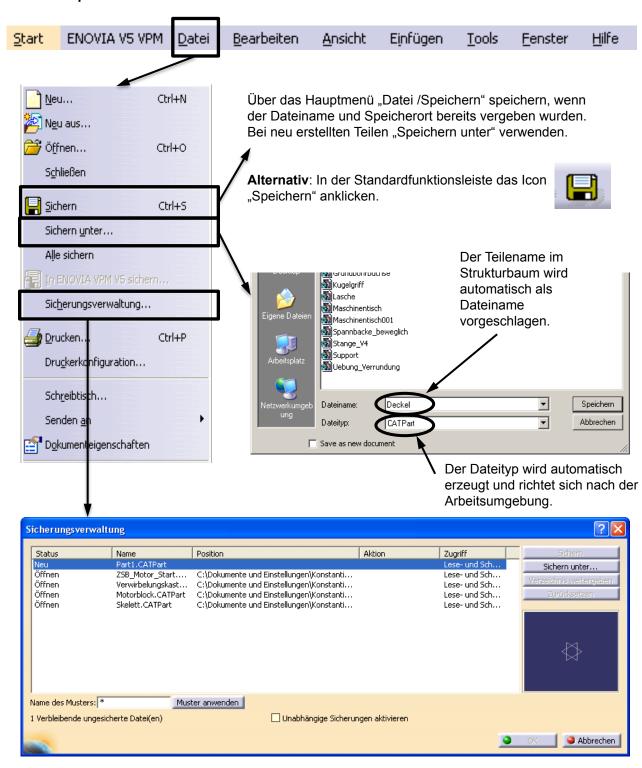


Mit der Sicherungsverwaltung lassen sich Baugruppenübergreifend einzelne Dateien speichern oder alle gleichzeitig. Bei Baugruppenkonstruktionen sollte nur mit der Sicherungsverwaltung gearbeitet werden. Ansonsten besteht die Gefahr von "versehentlich gespeicherten Daten".



## 2. Skizzierer

# Skizzierer

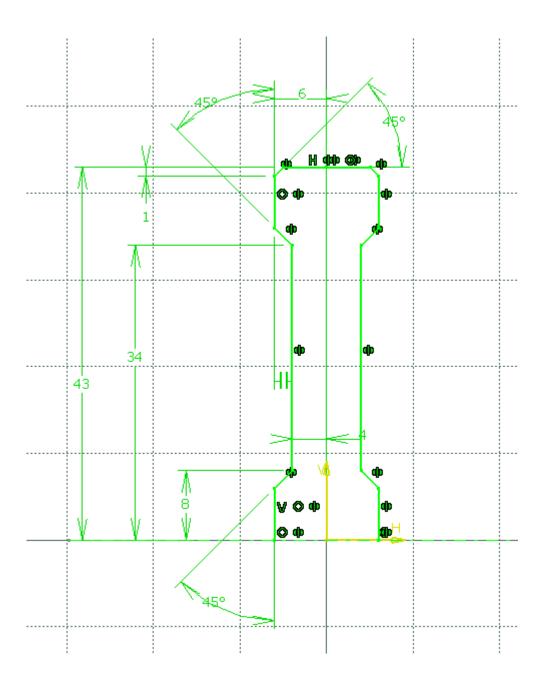



## 2.1 Funktionsübersicht Skizzierer

#### Neue Skizze



Funktion "Positionierte Skizze" auswählen



Ebene oder planare Fläche anklicken

- Eingabefelder von "Skizze Positionierung" entsprechend ausfüllen
- Profil mit den nötigen Funktionen erstellen und bearbeiten



Skizze analysieren



Skizzierer verlassen

#### Bedingungen in der Skizze

**H** Horizontal



Kongruent

Konzentrität



Rechtwinkligkeit



Symmetrie

#### Farben der Skizzenelemente

Weiß: Unterbestimmtes Element Grün: Iso - bestimmtes Element Violett: Überbestimmtes Element Inkonsistentes Element

#### Analyse des Parametrisierungsstatus

- Tools / Parametrisierungsanalyse
- Filter: zu prüfender Skizzenstatus auswählen (Bsp.: Over- Fully-, Underconstrained)

1010110	GRIZZIOI GI		
Symbolleiste	Benennung / Unterfunktionen	Kapitel	Seite
<b>₫</b>	Skizzierebene verlassen		
	Profile		20
65	Profile	2.3.	20
	vordefinierte Profile	2.3.1.	21
$\odot$	Kreise	2.3.2.	22
₩ II O' Z' O' \' -> +	Spline 2	2.3.3.	23
	Kegelschnitt	2.3.4.	24
Low	Linie // X × 4	2.3.5.	25
	Achse	2.3.	20
	Punkt	2.3.6.	26
	Operation		
Car	Ecke	2.4.	27
	Fase	2.4.	27
- 3/2.	Begrenzungen	2.4.1.	28
4,0	Umwandlungen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ → ② ① ③	2.4.2.	29
=	3D Geometrie	2.4.3.	30
	Darstellung	2.5.	
	Teil durch Skizzier-Ebene schneiden	2.5.	31
<b>4</b>	Visualisierung 3D	2.5.1.	32
	2D Darstellungsmodus	2.5.2.	33
	Diagnose	2.5.	31
	Bemaßungsbedingungen	2.5.	31
***	Geometrische Bedingungen	2.5.	31
	Skizziertools		
	Gitter	2.6.	34
	an Punkt anlegen	2.6.	34
<i>6</i> 9	Konstruktions / Standardelement	2.6.	34
***	Geometrische Bedingungen	2.6.	34
	Bemaßungsbedingungen	2.6.	34
	Tools	2.7.	
	Bezugselement erzeugen	2.7.	35
	nur aktueller Körper	2.7.	35
	Ausgabekomponente	2.7.	35
	Profilkomponente	2.7.	35
	2D Analyse	2.7.	35
<del>  </del>	Bedingungen	2.8.	
	Im Dialogfenster definierte Bedingungen	2.8.	36
	Bedingungen 🔠 🖫	2.8.	36
<u> </u>	Geometrische Bedingungen	2.8.	36
	Bedingung animieren	2.8.	36
	Mehrfachbedingung bearbeiten	2.8.	36



### 2.2 Erstellen von Skizzen / positionierten Skizzen



Die Funktion **Skizze** stellt den Arbeitsbereich für die Erstellung von 2D Konturen ein. Diese Kontur stellt die Grundlage für die Erstellung von Solid und Flächenkonstruktionen dar.




 Die Funktion Skizze erstellt eine Skizze, die auf einer Ebene (Plane) oder planaren Bauteilfläche beruht und der Nullpunkt immer vom absoluten Ursprung projiziert ist.



 Die Funktion Positionierte Skizze erstellt eine Skizze, die auf einer Ebene oder planaren Bauteilfläche beruht, der Nullpunkt der Skizze und die Ausrichtung kann jedoch jederzeit geändert werden.

Mit Selektion des Icons **Positionierte Skizze** , öffnet sich ein Menü in dem folgende Angaben getätigt werden können: (Erleichterung der Konstruktion)

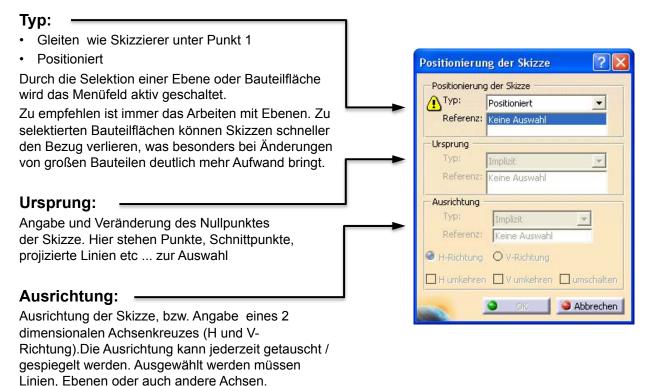




Eine positionierte Skizze kann nachträglich umpositioniert werden. Mit der rechten Maustaste auf die Skizze im Baum klicken und im Kontextmenü den Eintrag "Objekt Skizze.xxx / Stützelement für Skizze ändern" auswählen.

Das Menü wird geöffnet und die Änderungen in den gewünschten Bereichen; Ebene, Nullpunkt und Ausrichtung, können verändert /angepasst werden.




#### 2.3 Profil

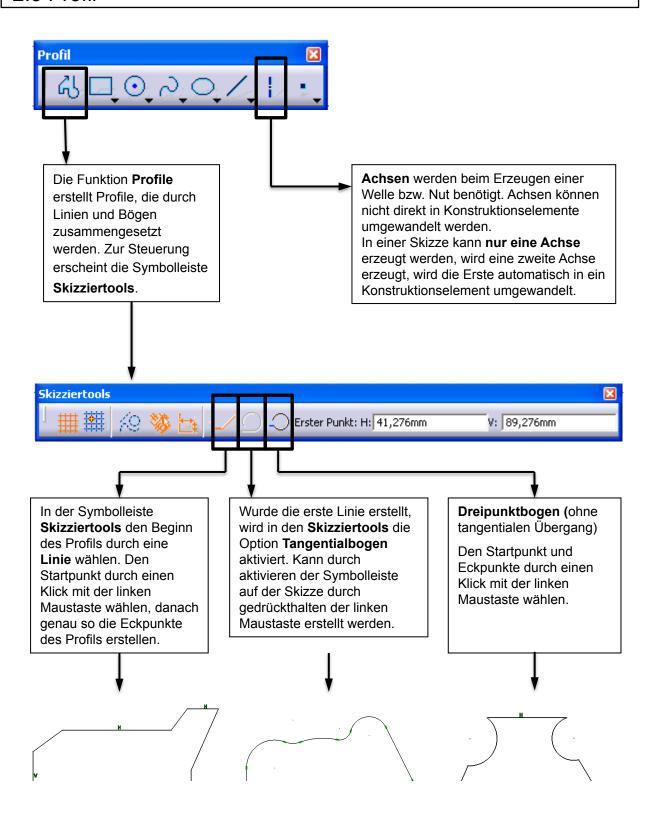




## 2.3.1. Vordefinierte Profile

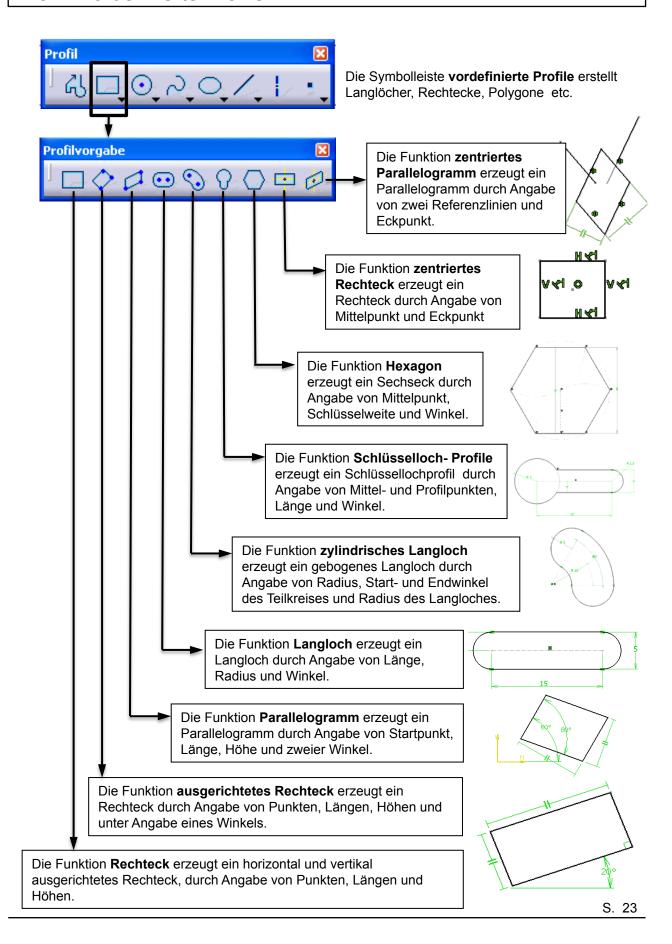




#### 2.3.2. Kreise

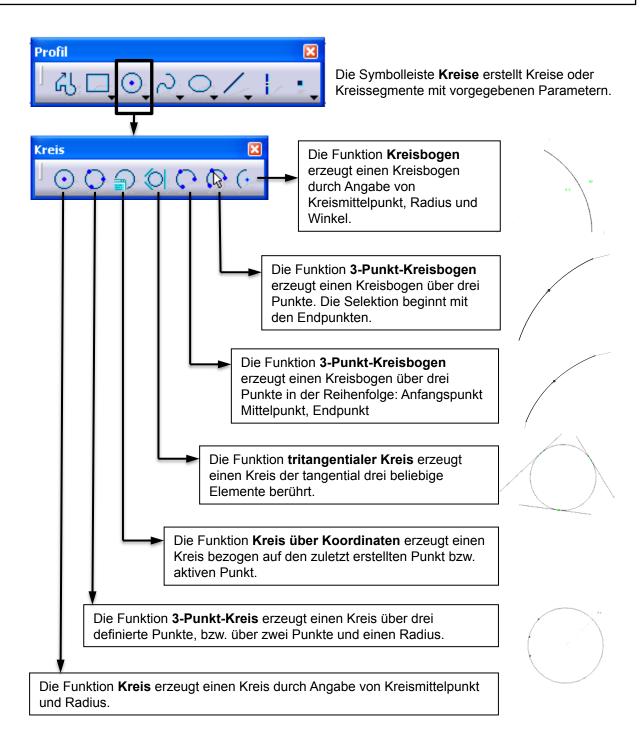



## 2.3.3. Spline

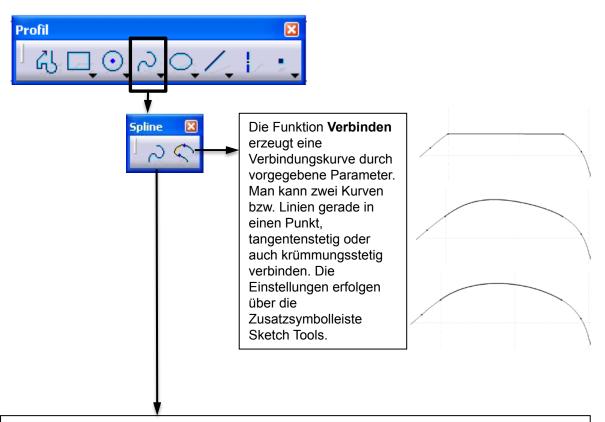


Die Funktion **Spline** erzeugt eine Kurve über definierte Punkte in einer Skizze. Während der Erstellung können keine Parameter wie Tangentialitäten o. ä. vergeben werden. Um den Spline zu manipulieren oder mit Tagentialbedingungen u. ä. zu versehen, die Kurve doppelt anklicken um ein Zusatzfenster abzurufen. Anschließend können Punkte hinzugefügt, gelöscht oder tangentiale Bedingungen und Krümmungsradien vergeben werden.






### 2.3.4. Kegelschnitt

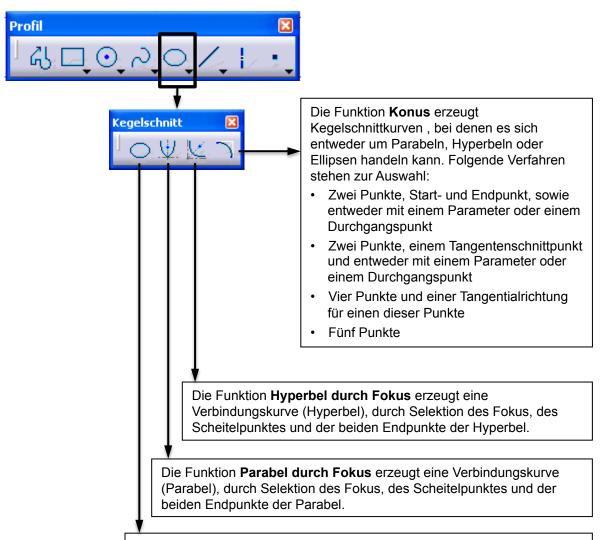

Die Funktion **Ellipse** erzeugt über Angabe des Mittelpunktes, zweier Radienwerte und Winkel zum Ausrichten eine Ellipse.




#### 2.3.5. Linie

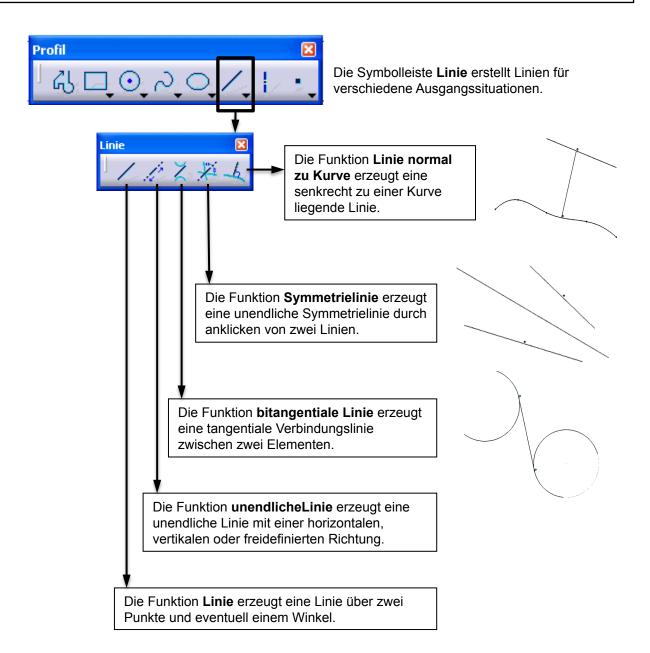




#### 2.3.6. Punkte

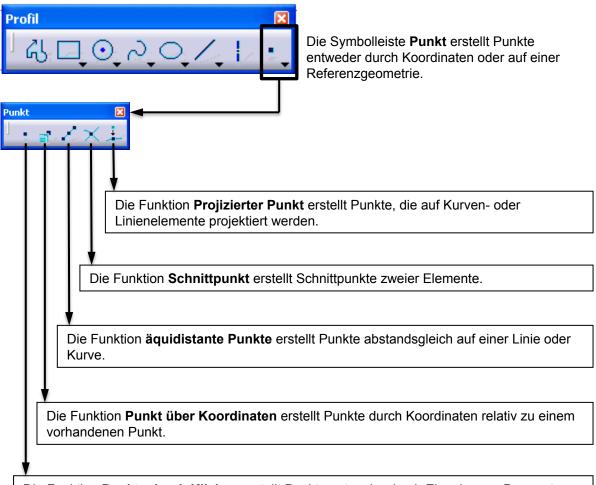

Die Funktion **Punkte durch Klicken** erstellt Punkte entweder durch Eingabe von Parametern in der Symbolleiste "Skizzierertools" oder durch einfaches Klicken auf der Skizzenebene.




### 2.4. Operation

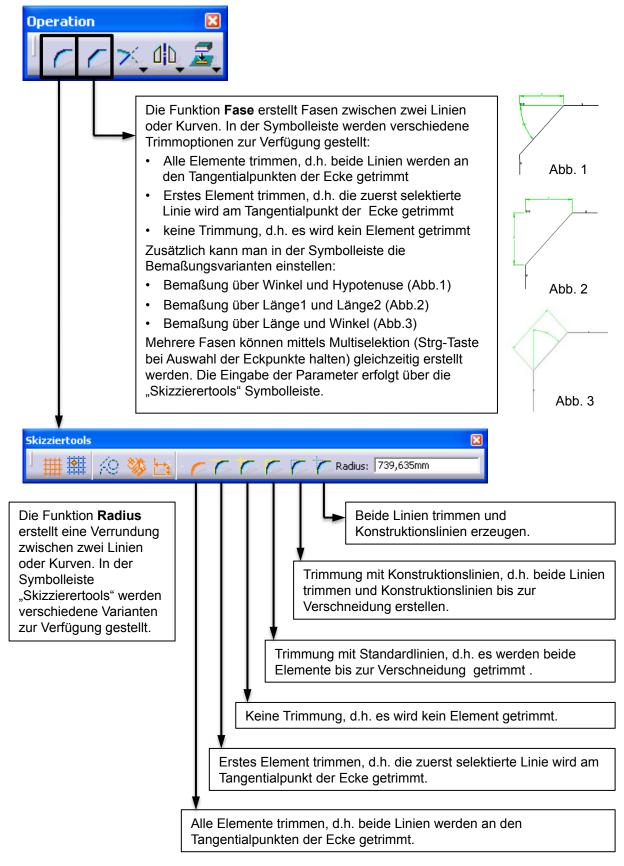



#### 2.4.1. Begrenzungen

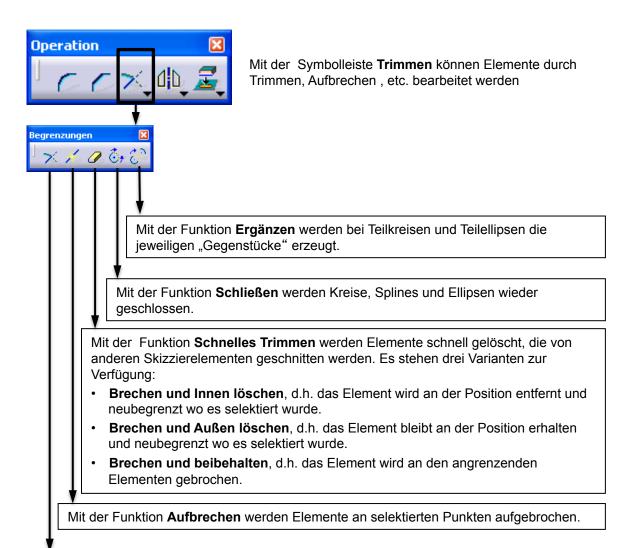


Mit der Funktion **Trimmen** werden Elemente getrimmt, wobei zwei Trimmoptionen zur Verfügung stehen:

- · Alle Elemente trimmen
- · Erstes Element trimmen




#### 2.4.2. Umwandlung

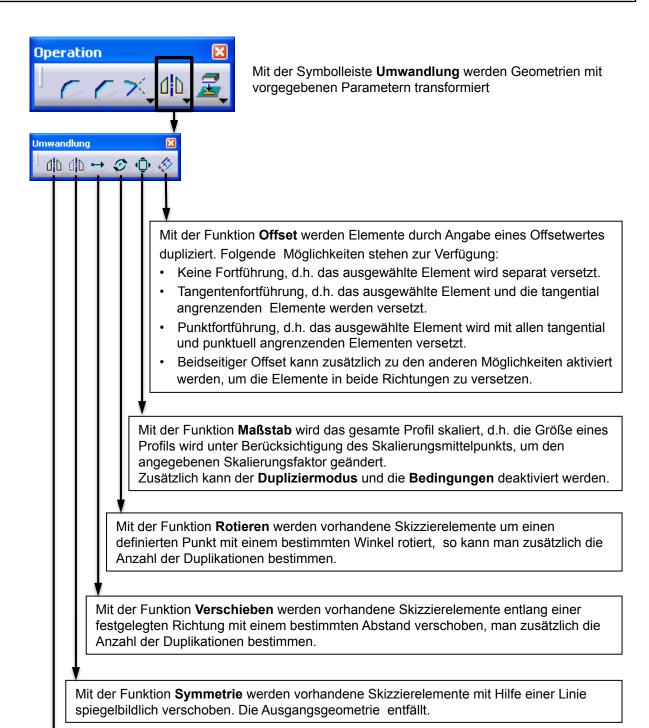

Mit der Funktion **Spiegeln** werden vorhandene Skizzierelemente mit Hilfe einer Linie gespiegelt. Die Ausgangsgeometrie bleibt erhalten.




#### 2.4.3. 3D Geometrie

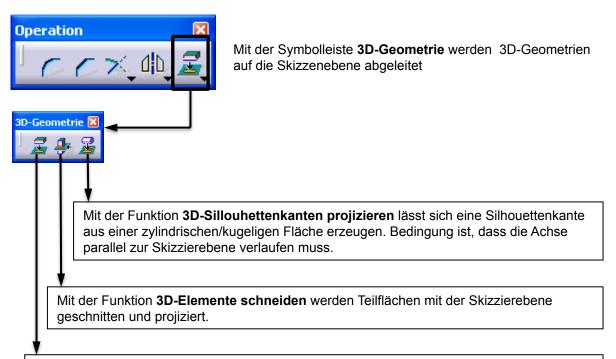


Mit der Funktion **3D-Elemente projizieren** werden Kanten oder Flächen von Körpern auf eine Skizzierebene projiziert.



## 2.5. Darstellung

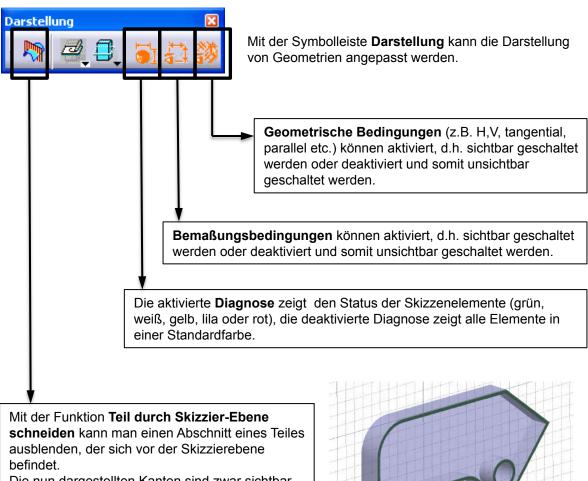


Die nun dargestellten Kanten sind zwar sichtbar geworden, können aber nicht selektiert werden.

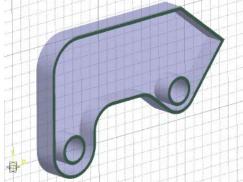




## 2.5.1. Visualisierung 3D

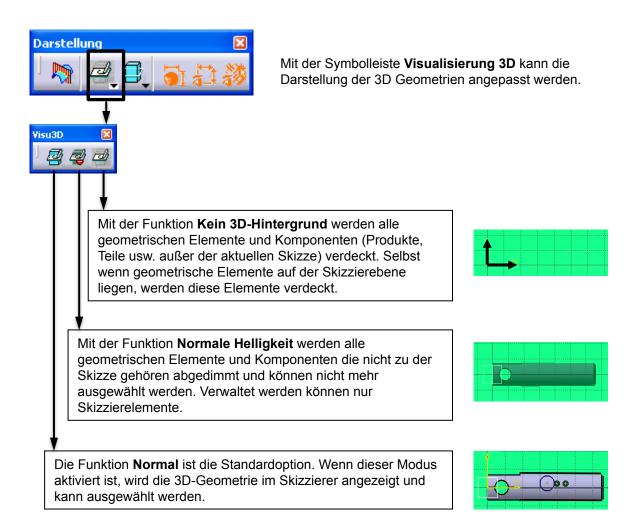




### 2.5.2. 2D-Darstellungsmodus

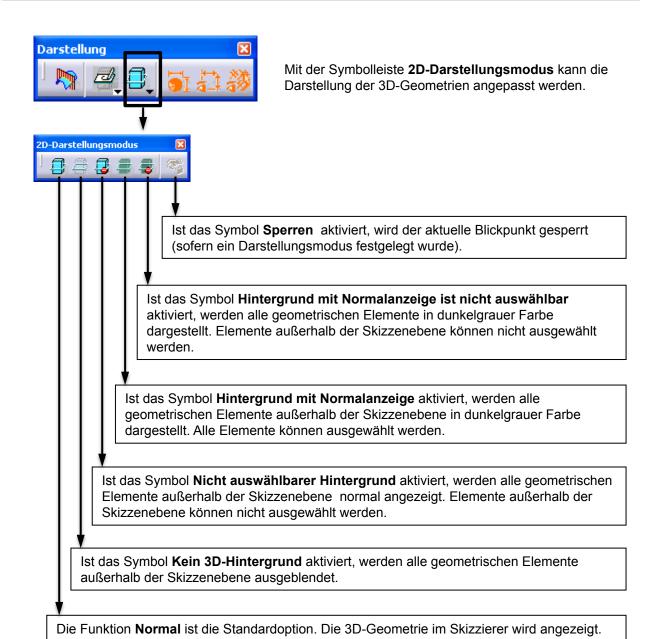

S. 35




#### 2.6. Skizziertools

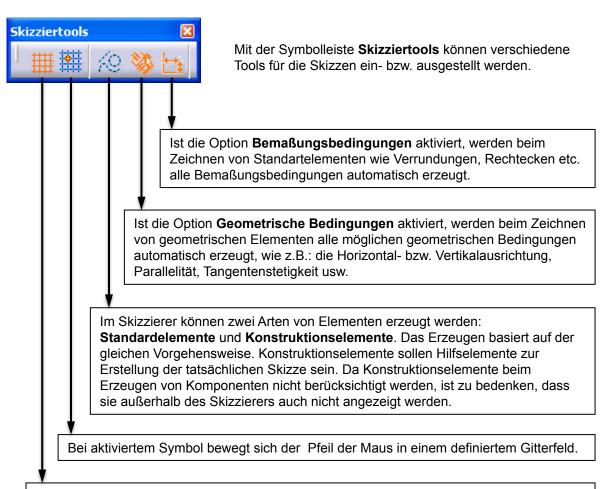

Das Gitterfeld wird angezeigt oder verdeckt.




#### 2.7. Tools

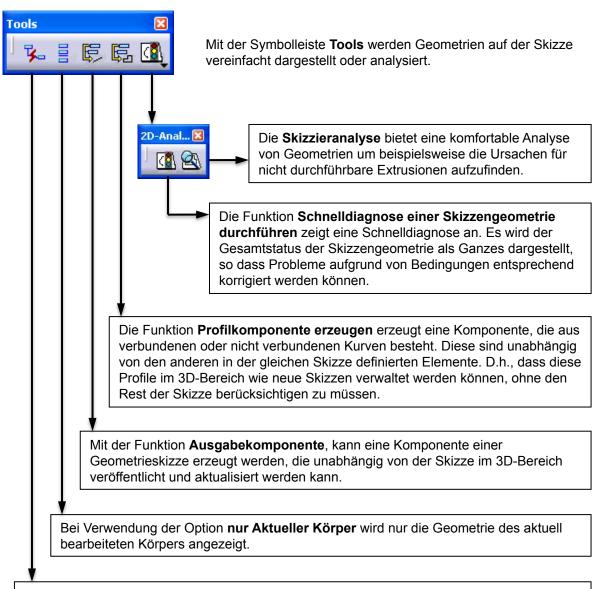

Bei der Erzeugung eines Elements mit der Funktion **Bezugselement erzeugen** sind keine Verbindungen zu anderen Elementen vorhanden. Das Element ist isoliert.



### 2.8. Bedingungen

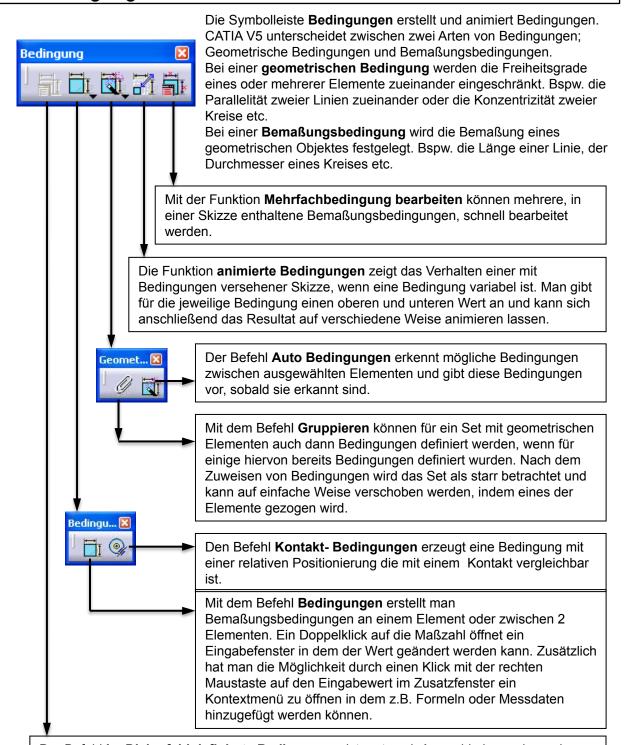


Der Befehl **Im Dialogfeld definierte Bedingungen** ist erst nach Auswahl eines oder mehrerer Elemente aktiv.

- Selektion eines Endpunktes, dann das Icon selektieren, die Option FIX ist auswählbar
- Bei Selektion einer Linie bestehen die Möglichkeiten: Vertikal / Horizontal; Länge (Bemaßung) und Fix.
- Bei Selektion zweier Linien bestehen die Möglichkeiten: Abstand; Länge (Bemaßung); Winkel; Fix; Deckungsgleich; Parallel; Rechtwinklig; Vertikal / Horizontal



### 3. Part Design


# **Part Design**

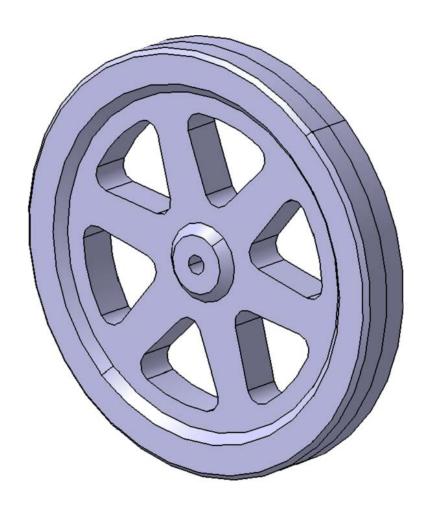




### 3.1. Funktionsübersicht Part Design

Darstellung	
der verlinkten	Körper

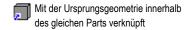

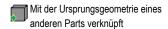

Dokument gefunden, auf das verwiesen wird, jedoch nicht geladen

Geometrie im Ursprungsdokument gelöscht bzw. nicht gefunden

Ursprungsgeometrie im Ursprungs -Bauteil geändert.

Externe Daten bzw. V4-Daten
Geometrie ist isoliert

Werknüpfung inaktiviert

Aktualisierter Link auf ein publiziertes Volumen

Nicht aktualisierter Link auf ein publiziertes Volumen. Synchronisation erforderlich

publiziertes Element


Fehlerhafte Komponente

Element inaktiviert

Symboliciate   Benenning / Unterfunktionen   Kapitel   Seite		<u> </u>		
Punkt   3.2.   39	Symbolleiste	Benennung / Unterfunktionen	Kapitel	Seite
Punkt   3.2.   39		Skizzierer	2	
Auf Skizzen basierende Komponenten  3.3.  Block  7 3 7 3 3.1. 40  Tasche  3.3.2. 41  Welle  3.3. 42  Nut  3.3. 42  Bohrung  3.3. 43  Rilpe  3.3. 44  Rille  3.3. 44  Erweiterte Extrusions Komponenten  3.3. 46  Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten  3.3. 46  Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten  3.4. 49  Aufbereitungskomponenten  3.4. 49  Schalenelement  3.4. 49  Gewinde (Innen/Außen)  3.4. 49  Gewinde (Innen/Außen)  3.5. 50  Transformation  3.6. 52  Muster  Scalieren  Boolesche Operationen  3.7. 53-54	_	Referenzelemente		
Auf Skizzen basierende Komponenten  3.3.  Block  7 3 7 3 3.1. 40  Tasche  3.3.2. 41  Welle  3.3. 42  Nut  3.3. 42  Bohrung  3.3. 43  Rilpe  3.3. 44  Rille  3.3. 44  Erweiterte Extrusions Komponenten  3.3. 46  Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten  3.3. 46  Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten  3.4. 49  Aufbereitungskomponenten  3.4. 49  Schalenelement  3.4. 49  Gewinde (Innen/Außen)  3.4. 49  Gewinde (Innen/Außen)  3.5. 50  Transformation  3.6. 52  Muster  Scalieren  Boolesche Operationen  3.7. 53-54		Punkt	3.2.	39
Auf Skizzen basierende Komponenten  3.3.  Block  7 3 7 3 3.1. 40  Tasche  3.3.2. 41  Welle  3.3. 42  Nut  3.3. 42  Bohrung  3.3. 43  Rilpe  3.3. 44  Rille  3.3. 44  Erweiterte Extrusions Komponenten  3.3. 46  Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten  3.3. 46  Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten  3.4. 49  Aufbereitungskomponenten  3.4. 49  Schalenelement  3.4. 49  Gewinde (Innen/Außen)  3.4. 49  Gewinde (Innen/Außen)  3.5. 50  Transformation  3.6. 52  Muster  Scalieren  Boolesche Operationen  3.7. 53-54	1	Linie	3.2.	39
Block   3.3.1.   40		Ebene	3.2.	39
Tasche		Auf Skizzen basierende Komponenten	3.3.	
Tasche	<b>3</b>	Block 2 4 1	3.3.1.	40
Welle   3.3.   42		Tasche 🖺 🐧 🕠	3.3.2.	41
## Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten 3.3. 46  Aufbereitungskomponenten 3.4. 47-48    Kantenverrundung		Welle	3.3.	42
## Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten 3.3. 46  Aufbereitungskomponenten 3.4. 47-48    Kantenverrundung		Nut	3.3.	42
## Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten 3.3. 46  Aufbereitungskomponenten 3.4. 47-48    Kantenverrundung		Bohrung	3.3.	43
## Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten 3.3. 46  Aufbereitungskomponenten 3.4. 47-48    Kantenverrundung		Rippe	3.3.	44
## Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten 3.3. 46  Aufbereitungskomponenten 3.4. 47-48    Kantenverrundung	<u></u>	Rille	3.3.	44
## Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten 3.3. 46  Aufbereitungskomponenten 3.4. 47-48    Kantenverrundung	<b>Ģ</b>	Erweiterte Extrusions Komponenten	3.3.3.	45
## Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten 3.3. 46  Aufbereitungskomponenten 3.4. 47-48    Kantenverrundung	<u> 1</u>	Volumenkörper mit Mehrfachschnitten	3.3.	46
Kantenverrundung		Entfernter Volumenkörper m. Mehrfachschnitten	3.3.	46
Gewinde (Innen/Außen)  Teilflächen bearbeiten  Auf Flächen basierende Komponenten  Auf Flächen basierende Komponenten  Transformationskomponenten  3.5.  Transformationskomponenten  3.6.  Transformation  Spiegel  Muster  Muster  Scalieren  Boolesche Operationen  3.4.  49  3.4.  49  3.4.  49  3.6.  3.6.  50  3.6.  50  40  40  40  40  40  40  40  40  40		Aufbereitungskomponenten	3.4.	
Gewinde (Innen/Außen)  Teilflächen bearbeiten  Auf Flächen basierende Komponenten  Auf Flächen basierende Komponenten  Transformationskomponenten  3.5.  Transformationskomponenten  3.6.  Transformation  Spiegel  Muster  Muster  Scalieren  Boolesche Operationen  3.4.  49  3.4.  49  3.4.  49  3.6.  3.6.  50  3.6.  50  40  40  40  40  40  40  40  40  40		Kantenverrundung	3.4.1.	47-48
Gewinde (Innen/Außen)  Teilflächen bearbeiten  Auf Flächen basierende Komponenten  Auf Flächen basierende Komponenten  Transformationskomponenten  3.5.  Transformationskomponenten  3.6.  Transformation  Spiegel  Muster  Muster  Scalieren  Boolesche Operationen  3.4.  49  3.4.  49  3.4.  49  3.6.  3.6.  50  3.6.  50  40  40  40  40  40  40  40  40  40		Fase	3.4.	49
Gewinde (Innen/Außen)  Teilflächen bearbeiten  Auf Flächen basierende Komponenten  Auf Flächen basierende Komponenten  Transformationskomponenten  3.5.  Transformationskomponenten  3.6.  Transformation  Spiegel  Muster  Muster  Scalieren  Boolesche Operationen  3.4.  49  3.4.  49  3.4.  49  3.6.  3.6.  50  3.6.  50  40  40  40  40  40  40  40  40  40	٥	Auszugsschrägen	3.4.2.	49
Gewinde (Innen/Außen)  Teilflächen bearbeiten  Auf Flächen basierende Komponenten  Auf Flächen basierende Komponenten  Transformationskomponenten  3.5.  Transformationskomponenten  3.6.  Transformation  Spiegel  Muster  Muster  Scalieren  Boolesche Operationen  3.4.  49  3.4.  49  3.4.  49  3.6.  3.6.  50  3.6.  50  40  40  40  40  40  40  40  40  40		Schalenelement	3.4.	49
Teilflächen bearbeiten  Auf Flächen basierende Komponenten  Auf Flächen basierende Komponenten  Transformationskomponenten  3.5.  Transformationskomponenten  Spiegel  Spiegel  Muster  Scalieren  Scalieren  Boolesche Operationen  3.4.3.  49  3.4.3.  49  3.5.  50  3.5.  50  3.6.  51  \$3.6.1.  51  \$51  \$52  \$52  \$52  \$52  \$53  \$53  \$53  \$54		Aufmaß	3.4.	49
Auf Flächen basierende Komponenten  Auf Flächen basierende Komp.  Transformationskomponenten  3.5.  Transformationskomponenten  3.6.  Transformation  Spiegel  Muster  Muster  Scalieren  Scalieren  Boolesche Operationen  3.7.  Zusammenbauen  3.5.  3.6.  3.6.  3.6.  52  3.6.2.  52  3.6.3.  52	<b>(4)</b>	Gewinde (Innen/Außen)	3.4.	49
Auf Flächen basierende Komp. 3.5. 50  Transformationskomponenten 3.6.  Transformation 3.6.1. 51  Spiegel 3.6. 52  Muster 3.6.2. 52  Scalieren 2 3.6.3. 52  Boolesche Operationen 3.7.  Zusammenbauen 3.7. 53-54		Teilflächen bearbeiten	3.4.3.	49
Transformationskomponenten       3.6.         Transformation       Image: Control of the contro	•	Auf Flächen basierende Komponenten	3.5.	
Transformation 3.6.1. 51  Spiegel 3.6. 52  Muster ₩ ♥ ♥ 3.6.2. 52  Scalieren ♥ ♥ ♥ 3.6.3. 52  Boolesche Operationen 3.7.  Zusammenbauen 3.7. 53-54		Auf Flächen basierende Komp. 😿 😂 🕢 🛐	3.5.	50
Spiegel       3.6.       52         Muster       ₩ ⋄ ⋈       3.6.2.       52         Scalieren       ⋈ ⋈       3.6.3.       52         Boolesche Operationen       3.7.         Zusammenbauen       3.7.       53-54		Transformationskomponenten	3.6.	
∰       Muster       ∰       ☼       3.6.2.       52         Scalieren       ☒       ✗       3.6.3.       52         Boolesche Operationen       3.7.         Zusammenbauen       3.7.       53-54		Transformation	3.6.1.	51
Scalieren Scalieren 3.6.3. 52  Boolesche Operationen 3.7.  Zusammenbauen 3.7. 53-54	<b>M</b>	Spiegel	3.6.	52
Boolesche Operationen 3.7.  Zusammenbauen 3.7. 53-54	##_	Muster ## © 🌣	3.6.2.	52
Zusammenbauen 3.7. 53-54	×	Scalieren 💢 🚿	3.6.3.	52
	Boolesche Operationen		3.7.	
Boolesche Operationen  Vereinigen und Trimmem  3.7. 53-54  Stück entfernen  3.7. 53-54		Zusammenbauen	3.7.	53-54
Vereinigen und Trimmem         3.7.         53-54           Stück entfernen         3.7.         53-54		Boolesche Operationen 🔗 🚱 🔊	3.7.1.	53-54
Stück entfernen 3.7. 53-54	<b>59</b>	Vereinigen und Trimmem	3.7.	53-54
	<b>0</b>	Stück entfernen	3.7.	53-54




#### 3.2. Referenzelemente

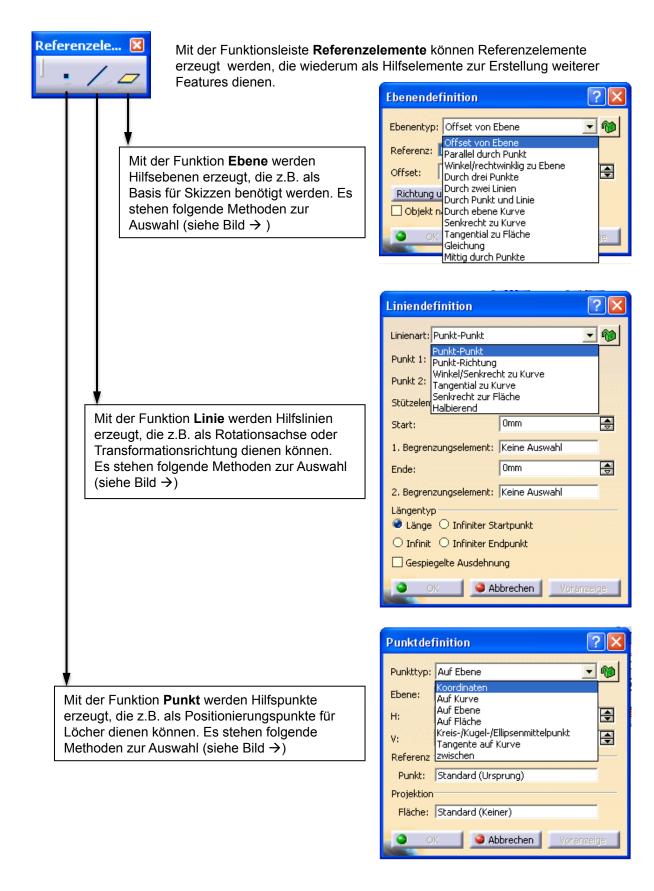



#### 3.3. Auf Skizzen basierende Komponenten 3.3.1. Blöcke

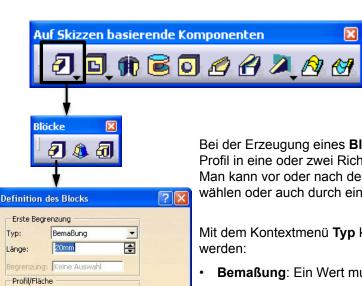


Bei der Erzeugung eines **Block's** wird ein im Skizzierer erzeugtes Profil in eine oder zwei Richtungen extrudiert.

Man kann vor oder nach der Aktivierung des Befehls eine Skizze wählen oder auch durch eine Andere ersetzen.

Mit dem Kontextmenü Typ können Blöcke folgendermaßen begrenzt

- Bemaßung: Ein Wert muss eingegeben werden
- Bis zum nächsten: Der Block sucht automatisch die nächste Begrenzungsmöglichkeit
- Bis zum letzten: Der Block sucht automatisch die letzte Begrenzungsmöglichkeit
- Bis Ebene: Der Block wird bis an eine vorhandene Ebene begrenzt
  - Bis Fläche: Der Block wird bis an eine vorhandene Fläche begrenzt

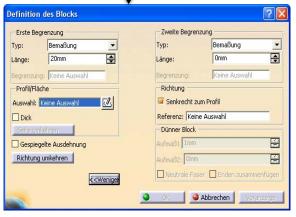

0

Auswahl: Keine Auswahl

Gespiegelte Ausdehnung

Abbrecher

Richtung umkehren


☐ Dick

Mit der Option Dick kann ein schmaler Block mit verschiedenen Aufmaßen erzeugt werden. Dabei wird die vorhandene Skizzengeometrie in eine wählbare Richtung aufgedickt.

Mit der Option gespiegelte Ausdehnung wird der Block um den Wert der "Ersten Begrenzung" - zur Skizzierebene gespiegelt.

Mit dem Befehl Richtung umkehren wird die Extrusionsrichtung umgekehrt.

Über den Befehl Richtung kann die standardmäßig rechtwinklig zur Skizze ausgerichtete Extrusionsrichtung geändert werden. Beispielsweise Linien oder Ebenen können angegeben werden.

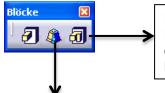

Mit der Funktion Mehrfachblock kann man in einem Schritt mehrere Profile, die zu einer Skizze gehören, extrudieren. Jedem Profil kann dabei ein anderer Längenwert zugeordnet werden. Die einzelnen Werte können jederzeit modifiziert werden.

Mit der Funktion Verrundeter Block mit Auszugsschrägen wird ein Block erzeugt, bei dem schon bei der Erstellung Entformschrägen und Verrundungen definiert und erzeugt werden können.




#### 3.3.2. Taschen

☐ Gespiegelte Ausdehnung

Abbrechen

Richtung umkehren

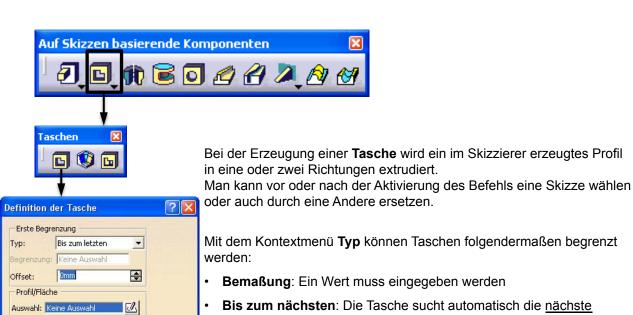

Mit dem Kontextmenü Typ können Taschen folgendermaßen begrenzt

- Bemaßung: Ein Wert muss eingegeben werden
- Bis zum nächsten: Die Tasche sucht automatisch die nächste Begrenzungsmöglichkeit
- Bis zum letzten: Die Tasche sucht automatisch die letzte Begrenzungsmöglichkeit
- Bis Ebene: Die Tasche wird bis an eine vorhandene Ebene begrenzt
  - Bis Fläche: Die Tasche wird bis an eine vorhandene Fläche begrenzt


? X Definition der Tasche Erste Begrenzung - Zweite Begrenzung Bemaßung v Bis zum letzten Typ: Typ: egrenzung: Keine Auswah 0mm -Tiefe: Omm • Offset: Profil/Fläche Richtung Auswahl: Keine Auswahl Senkrecht zum Profil ☐ Dick Referenz: Keine Auswahl Dünne Tasche Gespiegelte Ausdehnung Aufmaßi imm Richtung umkehren Aufmaß2; Omm ☐ Neutrale Faser ☐ Enden zusammenfüger <≤Weniger Abbrechen

Mit der Option Dick kann eine schmale Tasche mit verschiedenen Aufmaßen erzeugt werden. Dabei wird die vorhandene Skizzengeometrie in eine wählbare Richtung aufgedickt.

Mit der Option gespiegelte Ausdehnung wird die Tasche um den Wert der "Ersten Begrenzung" - zur Skizzierebene gespiegelt.

Mit dem Befehl Richtung umkehren wird die Extrusionsrichtung umgekehrt.

Über den Befehl Richtung kann die standardmäßig rechtwinklig zur Skizze ausgerichtete Extrusionsrichtung geändert werden. Beispielsweise Linien oder Ebenen können angegeben werden.

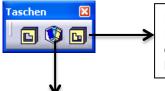


Mit der Funktion Mehrfachtasche kann man in einem Schritt mehrere Profile, die zu einer Skizze gehören, extrudieren. Jedem Profil kann dabei ein anderer Längenwert zugeordnet werden. Die einzelnen Werte können jederzeit modifiziert werden.

Mit der Funktion Verrundete Tasche mit Auszugsschräge wird eine Tasche erzeugt, bei der schon bei der Erstellung Entformschrägen und Verrundungen definiert und erzeugt werden können.



Auf Skizzen basierende Komponenten

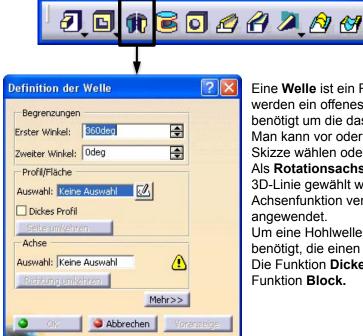

Eine **Welle** ist ein Rotationskörper. Um eine Welle zu erzeugen, werden ein offenes oder geschlossenes Profil und eine Achse benötigt um die das Profil gedreht werden kann.

Man kann vor oder nach der Aktivierung des Befehls eine Skizze wählen oder auch durch eine Andere ersetzen.

Als **Rotationsachse** kann eine Teillinie einer Skizze oder eine 3D-Linie gewählt werden. Wurde in einer Skizze die Achsenfunktion verwendet wird diese automatisch zum rotieren angewendet.

Um eine Hohlwelle zu erzeugen, wird eine geschlossene Skizze benötigt, die einen Abstand zur Rotationsachse hat.

Die Funktion **Dickes Profil** findet die selbe Anwendung wie die Funktion **Block.** 




Auf Skizzen basierende Komponenten

Eine **Nut** ist ein Rotationskörper, der Material von einer vorhandenen Komponente entfernt. Um eine Nut zu erzeugen, wird ein Körper, eine Skizze und eine Achse benötigt. Diese Funktion stellt das Gegenstück zu der Funktion **Welle** dar und wird genauso angewendet.





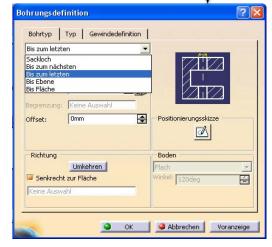

Wird der Befehl **Bohrung** gestartet, muss eine Teilfläche eines Körpers oder eine Ebene ausgewählt werden in die gebohrt werden soll.

Über das Symbol des Skizzierers unter Positionierungsskizze wird der Skizzierer gestartet, um die Bohrung auf der Fläche des Blocks genau parametrisieren zu können. Um die Bohrung über eine vorhandene Skizzen oder Punkt zu positionieren, muss vor der Auswahl der Teilfläche ein Punkt ausgewählt werden.











Sackloch

Bis zum Nächsten

Bis zum Letzten

Bis zu Ebene

Bis zu Fläche











Konisch

Planeingesenkt Profilgesenkt

Formgesenkt


Zusätzlich kann ein Gewinde und eine Gewindetiefe zugewiesen werden. Eingestellt werden kann:

- · Metrisches Feingewinde
- · Metrisches Standardgewinde
- Kein Standard
- Bohrungsdurchmesser
- Gewindetiefe
- Bohrungstiefe
- Steigung
- Links- / Rechtsgewinde









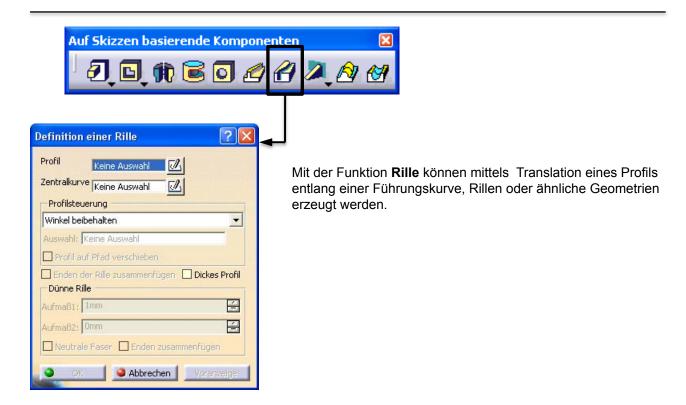




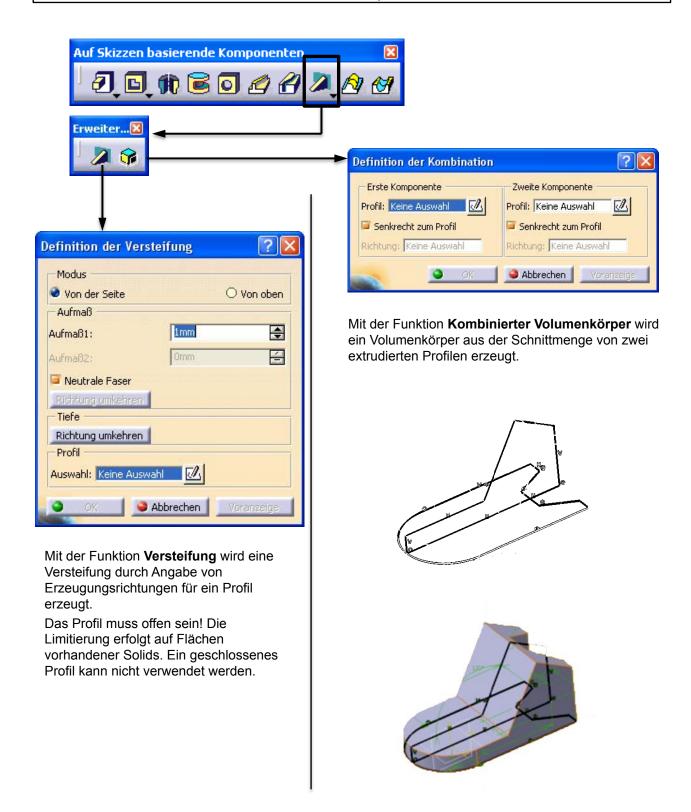



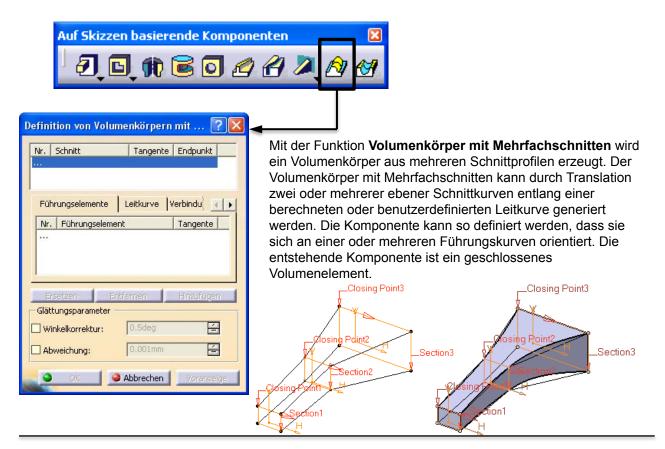


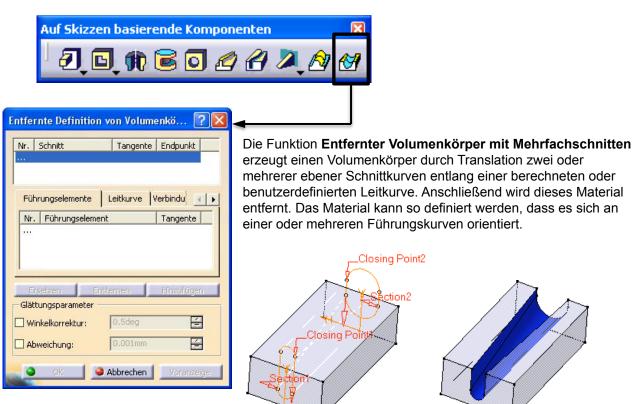




### 3.4. Aufbereitungskomponenten / 3.4.1. Verrundungen



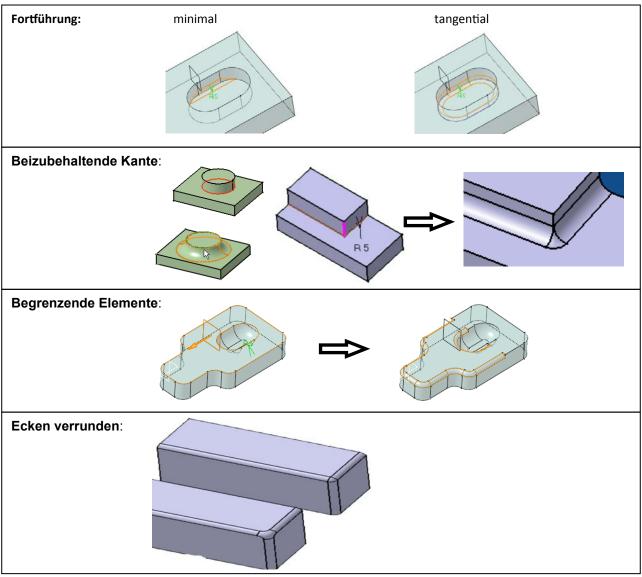




### 3.4.1. Verrundungen

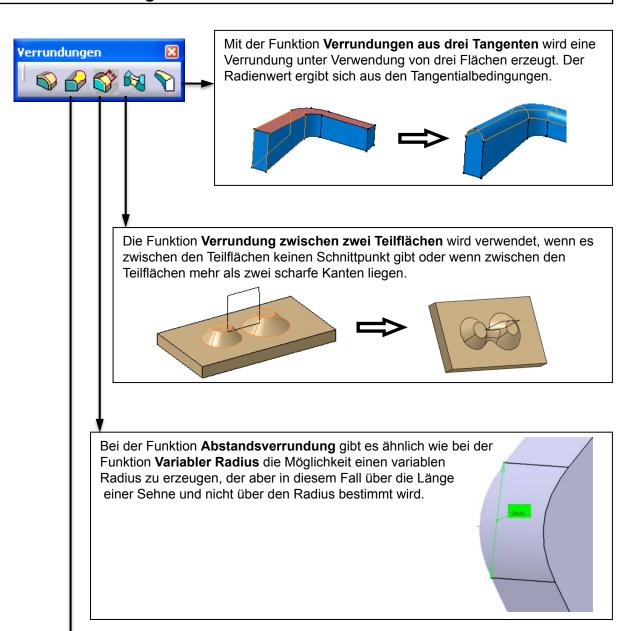


Mit dem Befehl **Verrundung mit variablem Radius** können Kanten mit einem variablem Radius verrundet werden. Bei Verrundungen mit variablem Radius handelt es sich um gekrümmte Flächen.

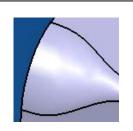




### 3.4. Aufbereitungskomponenten

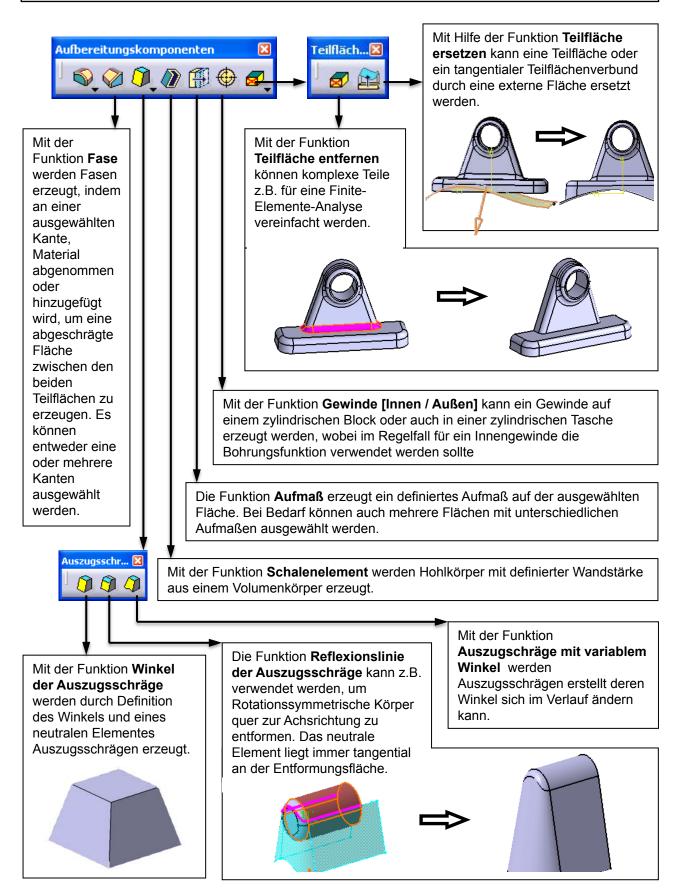




### 3.5. Auf Flächen basierende Komponenten

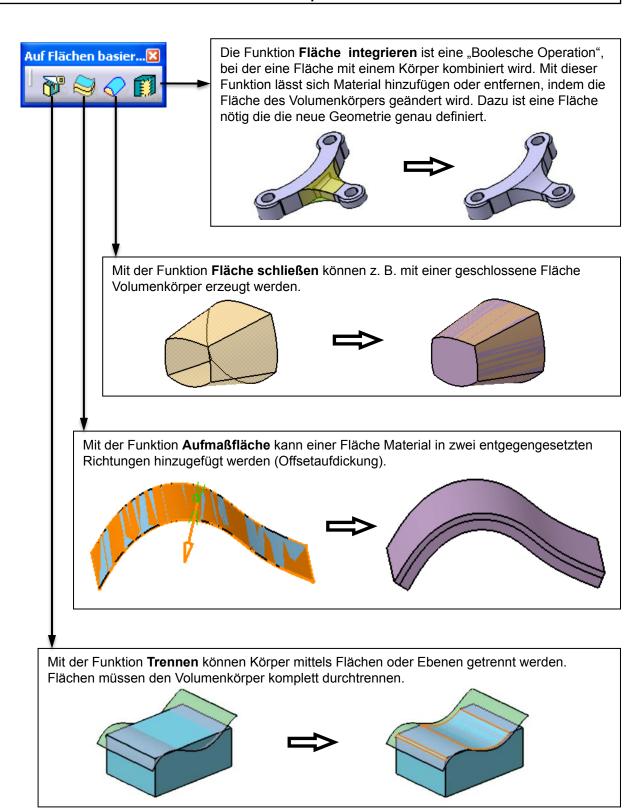



### 3.6. Transformationskomponenten / 3.6.1. Transformationen

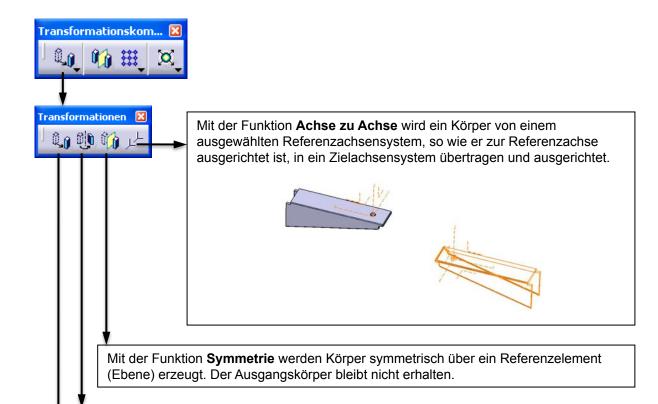

Mit der Funktion **Rotieren** können Körper um eine Achse gedreht werden. Es gibt drei Optionen:


- Achse-Winkel: Verdrehung über die Definition von Rotationsachse und Winkel
- Achse-zwei Elemente: Verdrehung durch die Definition von Rotationsachse und zwei Elementen
- Drei Punkte: Verdrehung durch Definition von drei Punkten.

Mit der Funktion **Verschieben** können Körper linear verschoben werden. Es gibt drei Optionen:


- Richtung, Abstand: Verschiebung über Eingabe von Richtung und Abstand
- Punkt zu Punkt: Verschiebung durch die Definition von zwei Punkten.
- Koordinaten: Verschiebung durch Eingabe von Koordinaten.



### 3.6. Transformationskomponenten

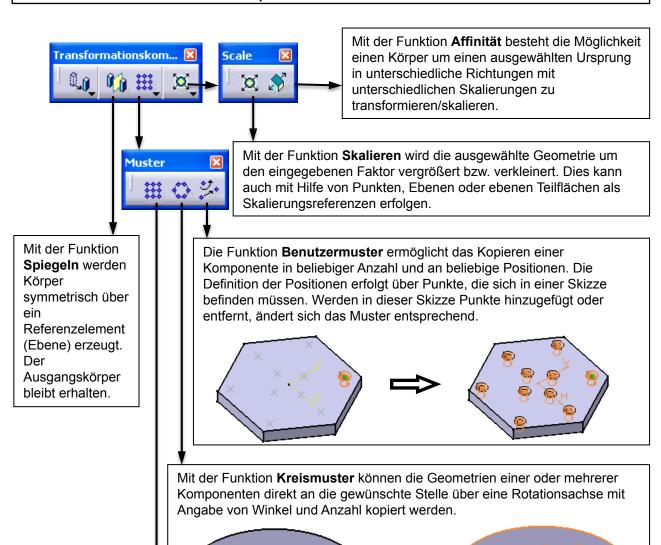



Mit der Funktion **Rechteckmuster** können abhängige Kopien aus einer vorhandenen Komponente erzeugt und auf einem Teil, linear in eine oder zwei Richtungen ausgerichtet, positioniert werden.

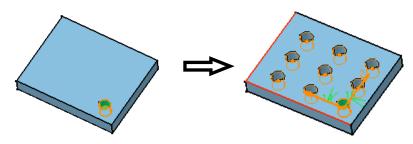




### 3.7. Boolesche Operationen

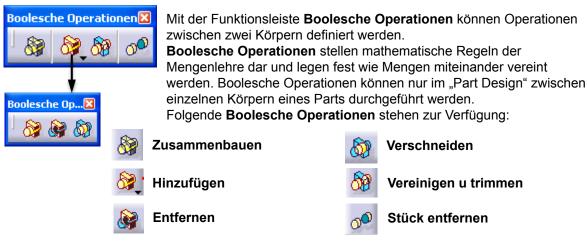

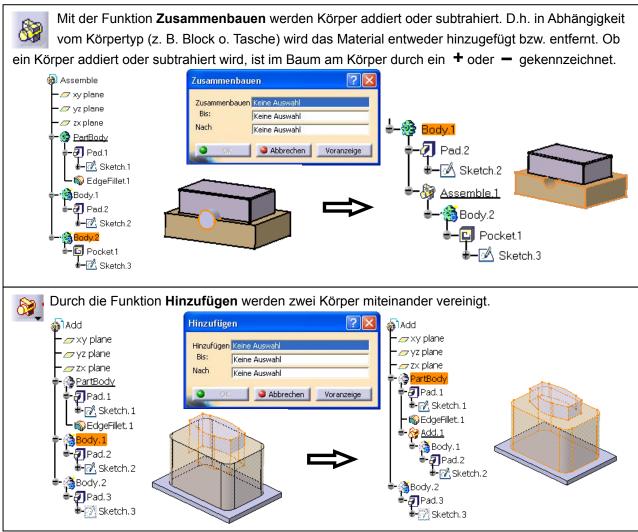




### 3.7. Boolean-Operations

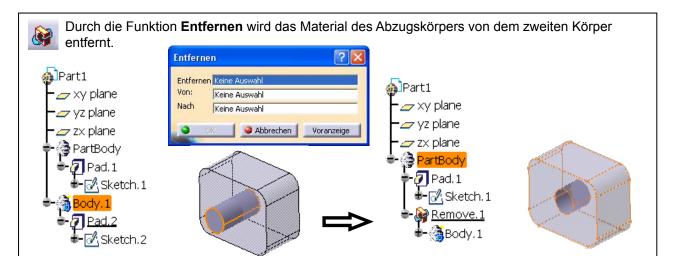

Mit der Funktion **Verschneiden** können Schnittkörper erzeugt werden, d.h. Material, das aus einer Verschneidung zwischen zwei Körpern entsteht wird beibehalten, der Rest wird entfernt. Bei Bedarf können auch gleich mehrere Körper zur Verschneidung selektiert werden.

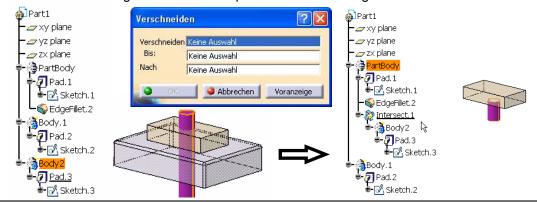


Mit der Funktion **Vereinigen und Trimmen** werden Körper durch Auswahl von beizubehaltenden oder zu entfernenden Flächen getrimmt.



Mit der Funktion **Stück entfernen** kann überschüssiges Material entfernt werden. Dazu müssen entweder die zu entfernenden oder die beizubehaltenden Teilflächen angegeben werden. In einigen Fällen ist sowohl die Angabe der zu entfernenden, als auch die der beizubehaltenden Teilflächen notwendig.




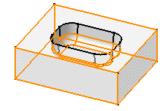



### 4. Sheetmetal Design

# **Sheetmetal Design**

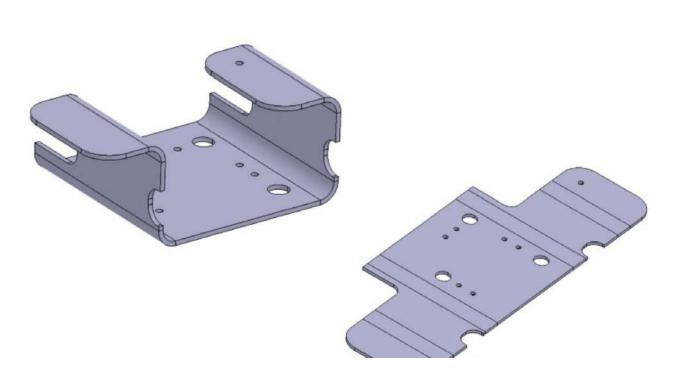

Beim **Generative Sheetmetal Design** handelt es sich um ein Produkt für die Konstruktion von Blechteilen die durch eine Abkantbank erstellt werden können. Die Konstruktion ermöglicht eine parallele Konstruktion in gefalteter oder abgewickelter Darstellung des Bauteils.




### 4. Sheetmetal Design

### Symbolübersicht




#### **Generative Sheetmetal Design**




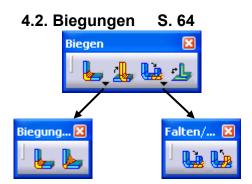


4.3. Blechkomponenten S. 65 - 66

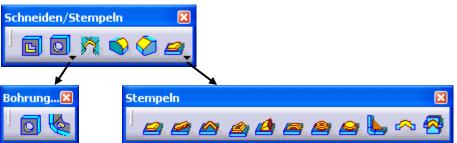

4.4. Transformationen S. 67

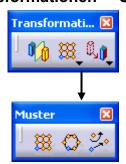

4.5. Ansichten S. 68

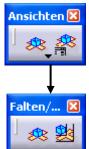



### 4. Sheetmetal Design

### Skizzierer



Grundlage für jede Blechteilkonstruktion ist der Skizzierer. Der Skizzierer in dieser Arbeitsumgebung ist der gleiche wie im "Part Design". Zur Erläuterung das entsprechende Kapitel einsehen.

Symbolleiste	Benennung / Unterfunktionen	Kapitel	Seite
<b>♣</b>	Skizzierebene verlassen		
	Profile	2.3.	20
ሌ\	Profile	2.3.	20
	vordefinierte Profile	2.3.1.	21
$\odot$	Kreise O O O O O O O	2.3.2.	22
$\sim$	Spline ~ C	2.3.3.	23
$\bigcirc$	Kegelschnitt UV VV	2.3.4.	24
Lane.	Linie // / X X L	2.3.5.	25
	Achse	2.3.	20
	Punkt	2.3.6.	26
	Operation	2.4.	
Co	Ecke	2.4.	27
Car	Fase	2.4.	27
	Begrenzungen 📝 🎢 🕖 👶	2.4.1.	28
4	Umwandlungen	2.4.2.	29
3	3D Geometrie	2.4.3.	30
	Darstellung	2.5.	
	Teil durch Skizzier-Ebene schneiden	2.5.	31
4	Visualisierung 3D	2.5.1.	32
	2D Darstellungsmodus	2.5.2.	33
	Diagnose	2.5.	31
	Bemaßungsbedingungen	2.5.	31
***	Geometrische Bedingungen	2.5.	31
•	Skizziertools	2.6.	
#	Gitter	2.6.	34
***	an Punkt anlegen	2.6.	34
<i>6</i> 9	Konstruktions / Standardelement	2.6.	34
***	Geometrische Bedingungen	2.6.	34
<u></u>	Bemaßungsbedingungen	2.6.	34
	Tools	2.7.	
<b>%</b>	Bezugselement erzeugen	2.7.	35
	nur aktueller Körper	2.7.	35
	Ausgabekomponente	2.7.	35
	Profilkomponente	2.7.	35
	2D Analyse	2.7.	35
	Bedingungen	2.8.	
	Im Dialogfenster definierte Bedingungen	2.8.	36
	Bedingungen 🗒 👸	2.8.	36
9	Geometrische Bedingungen	2.8.	36
	Bedingung animieren	2.8.	36
	Mehrfachbedingung bearbeiten	2.8.	36
		1	



#### 4.1. Blechwände










Die Konstruktion von Blechteilen wird durch grundlegende **Blechparameter** wie Blechstärke, Biegungsradius, Biegungsspielraum und Endpunkte für die Biegung gesteuert. Vor der Erzeugung eines Blechteils **müssen zuerst Standardparameter definiert werden**. Dabei handelt es sich um allgemeine Eigenschaften, die – sofern definiert – die Konstruktion beschleunigen, da beim Erzeugen der Komponente weniger Daten eingegeben werden müssen.





Mit der Funktion **Erkennen** können Blechteile aus vorhandenen Geometrien erzeugt werden, die in der Teilkonstruktionsumgebung oder in CATIA V4 erzeugt wurden. In der Umgebung für **Generative Blechbearbeitung** können damit auch Teile erkannt werden, die nicht hier erzeugt wurden. Dies ist z.B. sinnvoll wenn man eine Abwicklung von einem Bauteil braucht, die zuvor im "normalen" Part Design konstruiert wurde.

Voraussetzung für die vollständige Erkennung ist, dass das Bauteil eine durchgehend einheitliche Wanddicke aufweist. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu einer Fehlermeldung oder das Bauteil wird nicht komplett umgewandelt. Nach erfolgreicher Anwendung erscheint ein neues "Feature" in dem Strukturbaum. Anschließend kann dieses Bauteil ebenfalls abgewickelt werden oder man kann weiter Blechteil-Features anwenden.

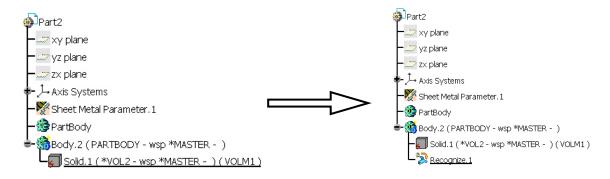




#### 4.1. Blechwände




Mit der Funktion **Wand** kann man eine Blechwand aus einer Profilskizze erstellen. Dazu muss vorher eine geschlossene Kontur mit dem Skizzierer erzeugt werden. Als Dicke wird automatisch der als Parameter festgelegte Wert genommen.

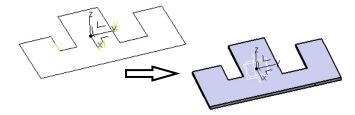




Nach dem die erste Wand erzeugt wurde, können an den Kanten dieser Wand weitere Wände erzeugt werden und zwar entweder mit der Funktion **Wand** oder mit der Funktion **Wand an Kante**.

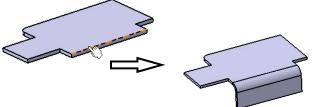




Mit der Funktion **Extrusion** lassen sich Blechteilkonturen aus einer Skizze erstellen. An scharfen Kanten in der Skizze lassen sich automatisch die in den Parametern vordefinierten Radien erstellen.

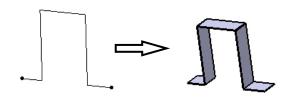




Mit der Funktion **Flansch** lässt sich an einer Kante oder entlang eines Kantenprofils ein Flansch unter Angabe von Biegeradius, Biegewinkel und Schenkellänge erzeugen.

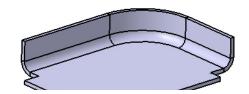




Mit der Funktion **Umschlag** erzeugt man eine Art Flanschkontur, dessen Fläche allerdings parallel zur Grundfläche ist. Man gibt nur den Biegeradius und die Schenkellänge an.

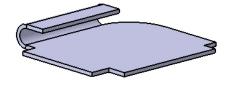




Mit der Funktion **Tropfen** erzeugt man eine Art Flanschkontur dessen äußerste Kante die Grundfläche berührt. Man gibt nur den Biegeradius und die Schenkellänge an.

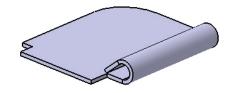



Mit der Funktion **benutzerdefinierter Flansch** erzeugt man eine Flanschkontur dessen Kontur man selbst über eine Skizze definiert.

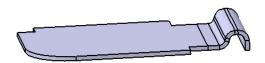




### 4.1. Blechwände




Bei einer **Gerollten Wand** handelt es sich um eine abwickelbare, zylindrische Blechwand, die über eine Skizze und Offsetwerte definiert wird.

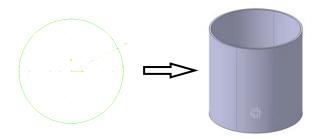



Bei einem **Trichter** handelt es sich um eine Blechwand, die zwischen zwei Skizzen auf parallelen Ebenen erzeugt wird. Es werden zwei Arten von Trichtern unterschieden: Kanonische Trichter und Flächentrichter.

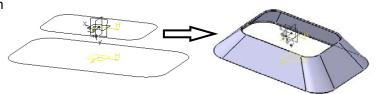




### 4.2. Biegungen








Mit der Funktion **Biegung** kann man zwei winklig zueinander stehende Wände mit einem Radius versehen. Der Biegeradius wird entsprechend der eingestellten Blechparameter erstellt. Zusätzlich lässt sich eine Freimachung am Radienende einstellen.

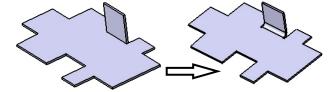



Mit der Funktion **konische Biegung** kann man zwei winklig zueinander stehende Wände mit einem kegelförmigem Radius versehen. Man gibt Werte für den Anfangs- und Endradius an. Zusätzlich lässt sich eine Freimachung am Radienende einstellen.

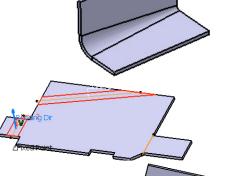



Mit der Funktion **Biegung aus Linie** können Biegungen, basierend auf einer Skizze, erzeugt werden. Die Biegungslinien können in einer Skizze erzeugt werden. Anschließend werden die Biegungen entlang der erzeugten Linien angewendet. Damit können Biegungen an einer einzelnen Wand oder komplizierte Biegungslinien erzeugt werden.




Die Funktion **Punkt und Kurvenzuordnung** ermöglicht das "gefaltete" Projizieren von Punkten und Kurven, die im Modus "Abgewickelt" erzeugt wurden.

Des weiteren können auch Punkte und Kurven, die im Modus "Gefaltet" erzeugt wurden, "Abgewickelt" in das Modell projiziert werden.

Diese Funktion wird u. a. in folgenden Fällen verwendet:

Erzeugen von Logos, Definieren von Bereichen für chemische Ätzungen oder Erzeugen von Ausschnitten, um Überlappungen im Material zu beseitigen.

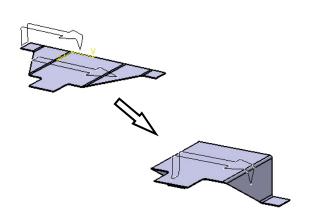



### 4.3. Blechkomponenten








Mit der Funktion Ausschnitte kann man Öffnungen in einer Wand erzeugen, deren Skizzenkonturen subtrahiert werden. Nach dem Erzeugen einer Wand können die Ausschnitte erstellt werden, ohne die ursprüngliche Skizze der Wand zu ändern.

Die Kontur eines Ausschnitts ist beliebig und wird über Skizzen definiert.

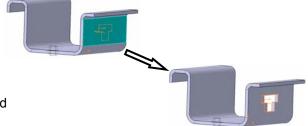



Mit der Funktion Bohrung können Bohrung erzeugt werden, die Ähnlichkeiten mit den Bohrungen in der Teilkonstruktionsumgebung aufweisen. Bohrungen können im Modus "Abgewickelt" und im Modus "Gefaltet" erzeugt werden. Mit "Bohrung" kann nur in eine Wand gebohrt werden. Sie dürfen nicht in Biegungen hineinreichen.




Kreisförmige Aussparungen werden, im Gegensatz zu den Bohrungen. über Einfügepunkte positioniert. Die Einfügepunkte können über Skizzen oder 3D – Punkte definiert werden. Wie Ausschnitte können kreisförmige Aussparungen im Modus "Abgewickelt" und im Modus "Gefaltet" erzeugt und auch als Muster gestaltet werden. Wie die Ausschnitte müssen Aussparungen, die im Modus "Gefaltet" erzeugt wurden, im Modus "Gefaltet" geändert werden. Analog müssen Aussparungen, die im Modus "Abgewickelt" erstellt wurden, im Modus "Abgewickelt" geändert werden.





Bei der Funktion Eckenfreistellung handelt es sich um einen Ausschnitt in einem Blechteil am Schnittpunkt von Wänden. Durch Eckenfreistellungen können Biegungen erzeugt werden, ohne das Überschneidungen oder Stauchungen entstehen. Es können verschiedene Formen von Freistellungen voreingestellt werden.

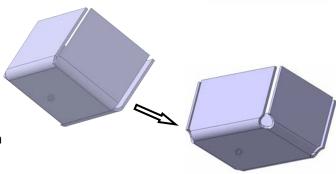



Die Funktion Ecke dient dazu, Ecken zu verrunden. Die Funktion ähnelt der Verrundungsfunktion im Part Design. Ecken können im Modus "Gefaltet" und im Modus "Abgewickelt" erzeugt werden und müssen in der Ansicht geändert werden, in der sie erzeugt wurden.




Mit der Funktion Fase erzeugt man Fasen ähnlich wie in der Part Design Umgebung.



### 4.3. Blechkomponenten



Bei einem Stempel handelt es sich um eine Komponente in Blechteilen, die durch Stempel- und / oder Stanzprozesse erzeugt wird. In CATIA V5 stehen viele Standardstempel zur Verfügung. Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Arten von Standardstempeln aufgeführt:

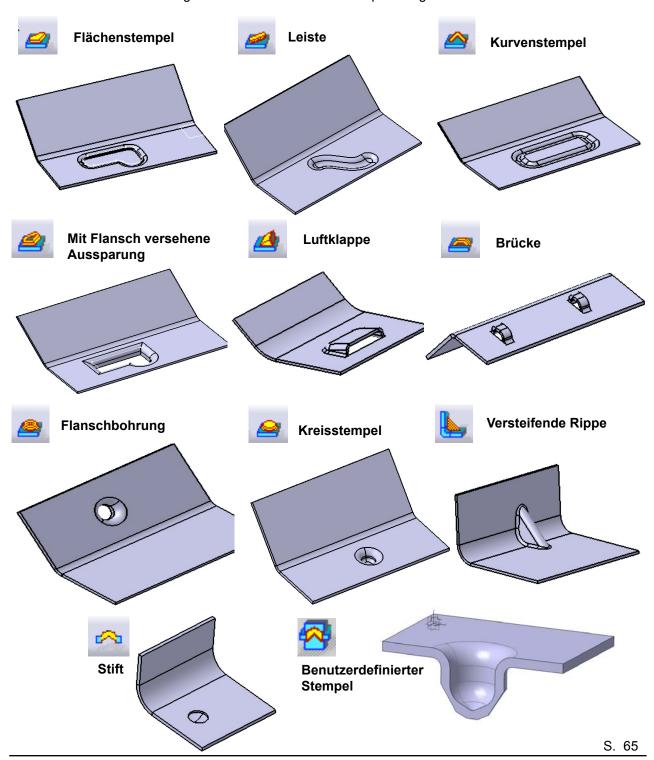




#### 4.4. Transformation





Mit der Funktion **Spiegeln** kann eine vorhanden Blechgeometrie gespiegelt werden. Die Eigenschaften von Blechteilen (Abwicklungen) bleiben erhalten.

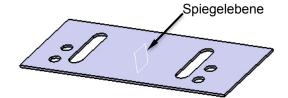




**Muster** ermöglichen das Erzeugen vieler identischer Kopien aus einer Komponente und das gleichzeitige Positionieren dieser Komponenten auf dem Teil. Es können Blechkomponenten, Ausschnitte und Bohrungen in Mustern angeordnet werden.




In den **Rechteckmustern** werden die Komponenten linear in zwei Richtungen angeordnet.

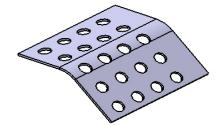




In **Kreismustern** werden Komponenten axial und radial angeordnet.

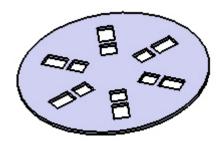



**Benutzerdefinierte Muster** ordnen Komponenten an ausgewählten Punkten an.

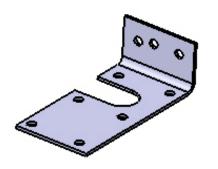




### 4.5. Ansichten








Das Symbol Falten/Abwickeln aktiviert die abgewickelt oder gefaltete Bauteildarstellung

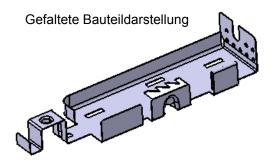

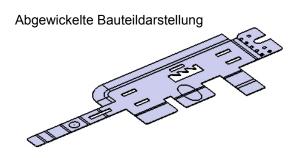




Mit der Funktion **Ansichtenverwaltung** kann man z.B die Darstellung der abgewickelten Ansicht sperren. Das hat den Vorteil, dass die Rechnerkapazität geschont wird.



28


Mit der Funktion **Mehrfachanzeigefunktion** kann man sich beide Darstellungsformen gleichzeitig anzeigen lassen. Bei Aktivierung der Funktion öffnet sich ein zweites Fenster.

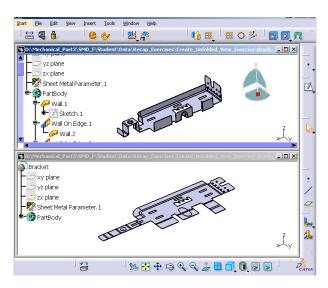



### 5. Assembly Design

# **Assembly Design**

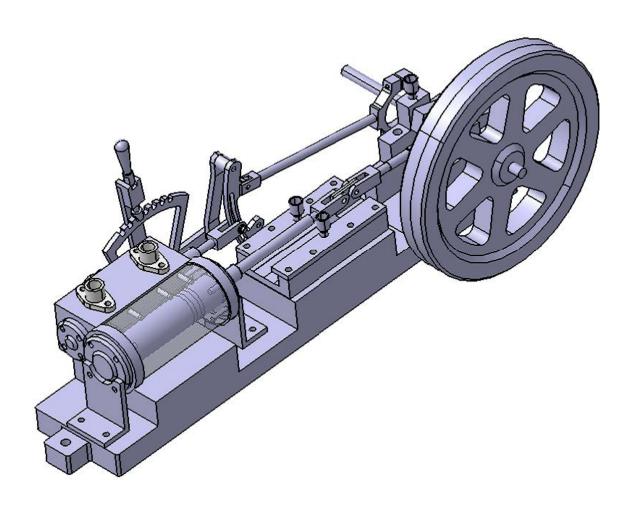




### 5. Assembly Design

### Allgemeines / Bauteile mit dem Kompass bewegen

Den Kompass mit gedrückter linker Maustaste zum Objekt ziehen. Dazu den Cursor über den roten Punkt am Kompass positionieren, um ihn greifen zu können.

Der Kompass wird reduziert dargestellt. Über dem Objekt den Kompass positionieren. Wurde der Kompass erfolgreich angelegt, wird er grün hervorgehoben. Die Teilfläche des Objektes an welcher der Kompass angelegt wurde ist rot markiert. Ebenso ist das Bauteil/Produkt im Strukturbaum rot hervorgehoben.

Ist der Kompass nicht grün, sondern weiß, ist keine Zuordnung erfolgt und es kann kein Element verschoben werden.

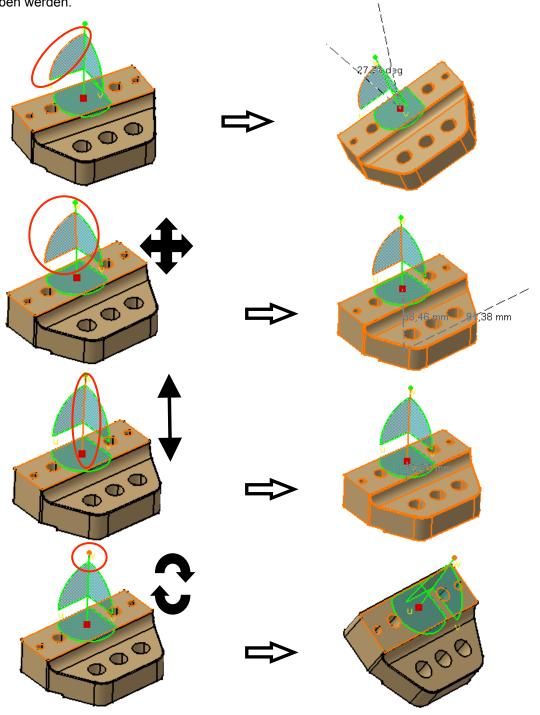



### 5. Assembly Design

### Allgemeines / Bauteile mit dem Kompass bewegen

Über das Kontextmenü des Kompasses **Bearbeiten (wahlweise auch doppelter Mausklick)** wählen, um das Fenster **Parameter zur Kompassmanipulation** zu öffnen. Unter Position werden die aktuellen Koordinaten des Kompasses angezeigt. Sofern der Kompass an einem Objekt angelegt ist, können nun neue Koordinaten, Verschiebungs- und Rotationsvektoren eingegeben werden. Über "Anwenden" wird das Objekt an die neue Position versetzt.





### 5.1. Funktionsübersicht Assembly Design

#### Symbole in der Produktstruktur



Produkt



Instanz eines Parts, Geometrie ist geladen



Instanz eines Parts, Geometrie ist nicht geladen



Komponente, Dient zur Strukturierung z. B. von Normteilen



Inaktiviertes Produkt



Produkt nicht geladen



Produkt nicht gefunden



Flexible Unterbaugruppe

#### Symbole der Part - Instanz



Keine externen Links



Externe Links
-Bauteil im Kontext seiner Baugruppe



Kontextbauteil einer Unterbaugruppe in einem übergeordneten Produkt



Bauteil ist nicht im Kontext seiner Baugruppe geöffnet

) I I ( /\3	Sembly Design		
Symbolleiste	Benennung / Unterfunktionen	Kapitel	Seite
	Tools für Produktstruktur	5.2.	
	Komponente	5.2.	70-71
	Produkt	5.2.	70-71
<b>33</b>	Bauteil	5.2.	70-71
	Vorhandene Komponente	5.2.	70-71
<b>p</b>	vorhandene Komponente mit Positionierung	5.2.	70-71
<b>D</b> ≥	Komponente ersetzen	5.2.	70-71
	Neuordnung des Grafikbaums	5.2.	70-71
	Nummerierung generieren	5.2.	70-71
	Selektives laden	5.2.	70-71
	Darstellung verwalten	5.2.	70-71
6 n	Mehrfacherzeugung	5.2.	70-71
	Bedingungen	5.3.	
	Kongruenzbedingung	5.3.	72-74
	Kontaktbedingung	5.3.	72-74
<b>69</b>	Offsetbedingung	5.3.	72-74
<b>21</b>	Winkelbedingung	5.3.	72-74
	Fixieren	5.3.	72-74
0	Gruppieren	5.3.	72-74
	Schnelle Bedingungen	5.3.	72-74
	Flexible / Starre Unterbaugruppe	5.3.	72-74
蒸ぐに早のまなも	Bedingung ändern	5.3.	72-74
<b>:46</b>	Muster wieder verwenden	5.3.	72-74
	Bewegen	5.4.	
<b>3</b>	Manipulation	5.4.	75
* <b>*</b>	Versetzen 🐇 💸	5.4.	75
<b>)</b>	Zerlegen	5.4.	75
**	Manipulation bei Kollision stoppen	5.4.	75
	Katalogbrowser	5.5.	
	Katalogbrowser	5.5.	76
	3D - Analyse	5.6.	
	Kollision	5.6.	77
<b>(4)</b>	Schnitte	5.6.	77
3	Abstand's und Bandanaly	5.6.	77
	Szenen	5.7.	
	Erweiterte Szenen	5.7.	78-79
	Szenenbrowser	5.7.	78-79




#### 5.2. Tools für Produktstruktur



Mit der Symbolleiste **Tools für Produktstruktur** werden Komponenten in eine Baugruppe eingefügt und verwaltet.



Eine Komponente auswählen, in welche die neue **Komponente** eingefügt werden soll. Im Fenster "Part Nummer" einen Namen für die neue Komponente eingeben. Komponenten dienen dazu, die Übersichtlichkeit in der Baugruppe bzw. im Strukturbaum zu erhöhen. Komponenten können Produkte, Einzelteile und andere Komponenten enthalten. Komponenten sind keine separat gespeicherten Dokumente sondern existieren nur innerhalb der Baugruppe zu der sie hinzugefügt werden.

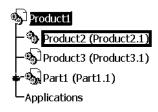



Eine Komponente auswählen, in die das neue **Produkt** eingefügt werden soll. Im Fenster "Part Nummer" einen Namen für das neue Produkt eingeben. Produkte sind Baugruppen bzw. Unterbaugruppen und können wiederum Produkte, Komponenten und Einzelteile enthalten. Produkte sind eigene Dokumente und müssen separat gespeichert werden.






Eine Komponente auswählen, wo das neue **Bauteil** eingefügt werden soll. Im Fenster "Part Nummer" einen Namen für das neue Bauteil eingeben. Den Ursprung für das neue Teil definieren.





**Vorhandene Komponente** / Eine Komponente auswählen, in die neue Komponente eingefügt werden soll. Im Fenster "Dateiauswahl" ein Einzelteil oder ein Produkt auswählen, um es in das aktive Produkt einzufügen.

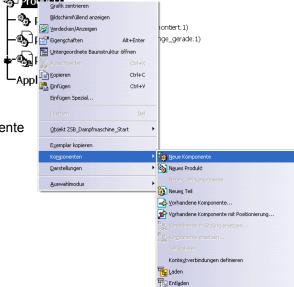

Über das Kontextmenü einer Komponente können die beschriebenen Aktionen ausgeführt werden.



#### 5.2. Tools für Produktstruktur



**Vorhandene Komponente mit Positionierung** / Diese Funktion stellt eine Erweiterung des Befehls "Vorhandene Komponente" dar. Mit der Schnittstelle für das intelligente Verschieben können Komponenten direkt beim Einfügen in eine Baugruppe positioniert werden. Sie ermöglicht ebenfalls die Positionierung durch die Erzeugung von Bedingungen.

**Komponente ersetzen** / Im Strukturbaum oder im Grafikbereich, die zu ersetzende Komponente auswählen. Das Fenster Dateiauswahl wird geöffnet, in dem eine neue Komponente ausgewählt werden kann. Mit "Öffnen" wird die neue Komponente in die Baugruppe eingefügt.



Die zuvor vergebenen Bedingungen ändern ihren Status von "Aktiv" in "Unaufgelöst" und werden entsprechend markiert. Mit einem Doppelklick auf die Bedingung oder über das Kontextmenü wird das Fenster "Bedingungsdefinition" geöffnet. Das Stützelement ohne Status in der Auswahl anklicken. Die Schaltfläche "Verbindung erneut herstellen" wird hervorgehoben. Die Schaltfläche "Reconnect" anklicken und im Grafikbereich das neue Stützelement wählen.



**Neuordnung des Grafikbaums** / Mit dieser Funktion werden Komponenten eines Produktes im Baum umgeordnet. Im Strukturbaum eine Komponente auswählen, um die untergeordneten Komponenten neu anzuordnen. Das Fenster "Neuordnung des Grafikbaums" wird geöffnet. Es erscheint eine Liste aller untergeordneter Komponenten in der die einzelnen Komponenten hoch und runter verschoben werden können.





**Nummerierung generieren** / Zum Nummerieren von Komponenten gibt es zwei Möglichkeiten - Markieren der Option "Ganze Zahl" und markieren der Option "Buchstaben". Wenn man darüber hinaus eine Baugruppe mit bereits vorhandenen Zahlen nummerieren muss, kann man diese Zahlen beibehalten oder ersetzen, indem man die entsprechenden Optionen auswählen.



**Selektives Laden** / Mit der Funktion werden Komponenten einer Baugruppe geladen. Voraussetzung für diese Funktion sind bereits vorhandene "entladene Komponente".



**Darstellungen Verwalten** / Darstellungen können zugeordnet, entfernt, aktiviert, inaktiviert, umbenannt oder es kann eine eindeutige Standarddarstellung festgelegt werden. Diese Darstellungen können folgende Formate haben: cgr, wrl. oder V4-Modell.

**Schnelle Mehrfacherzeugung** / Mit der Funktion können bereits vorhandene Komponenten wiederholt werden. Änderungen bezüglich Eigenschaften und Geometrie <u>einer</u> Komponente

haben Auswirkung auf alle Komponenten.



Erstellung mehrerer Exemplare definieren / Mit der Funktion können bereits vorhandene Komponenten wiederholt werden. Die Komponenten können nach dem Duplizieren frei verschoben werden. Die Ausgangskomponente des Musters kann geändert werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die gemusterten Komponenten hat.

Erstellung mehrerer Exemplare



### 5.3. Bedingungen



Mit der Symbolleiste **Bedingungen** werden den Komponenten in der Baugruppe Parameter zugewiesen.

Mit Baugruppenbedingungen werden die Positionen zweier Komponenten durch Auswahl der entsprechenden geometrischen Elemente zugewiesen. Bedingungen können nur zwischen den untergeordneten Komponenten der aktiven Produkte angewendet werden. Eine Komponente wird durch einen Doppelklick aktiviert und wird "blau" dargestellt.

Produkt A

Produkt B (Produkt B.1)

Produkt C (Produkt C.1)

Produkt D (Produkt D.1)

Produkt G (Produkt G.1)

Applications

Die Kongruenzbedingung legt die ausgewählten Elemente der beiden Komponenten (Punkte, Linien, Teilflächen etc.) kongruent aufeinander. Folgende Kombinationsmöglichkeiten können gewählt werden (grün):

<b>©</b>	Punkt	Linie	Ebene	Ebene / Teilfläche	Kugel (Punkt)	Zylinder (Achse)
Punkt						
Linie						
Ebene						
Ebene / Teilfläche						
Kugel (Punkt)						
Zylinder (Achse)						

Die Kontaktbedingung legt die ausgewählten Elemente der beiden Komponenten (Flächen) aufeinander. Folgende Kombinations- möglichkeiten können gewählt werden (grün):

	Ebene / Teilfläche	Kugel	Zylinder	Kegel	Kreis
Ebene / Teilfläche					
Kugel					
Zylinder					
Kegel					
Kreis					

Die **Offsetbedingung** legt die ausgewählten Elemente der beiden Komponenten (Punkte, Linien, Ebenen und Flächen) parrallel in einen variablen Abstand zueinander. Folgende Kombinationsmöglichkeiten können gewählt werden (grün):

<b>3</b>	Punkt	Linie	Ebene	ebene Teilfläche
Punkt				
Linie				
Ebene				
eben Teilfläche				



#### 5.3. Bedingungen

Die **Winkelbedingung** legt die ausgewählten Elemente der beiden Komponenten (Linien, Ebenen, Teilflächen etc.) in einen variablen Winkel, parallel, oder rechtwinklig zueinander . Folgende Kombinationsmöglichkeiten können gewählt werden (grün):

<b>4</b>	Linie	Ebene	Ebene / Teilfläche	Zylinder (Achse)	Kegel (Achse)
Linie					
Ebene					
Ebene / Teilfläche					
Zylinder (Achse)					
Kegel (Achse)					

Das **Fixieren** von Komponenten verhindert, dass diese während einer Aktualisierungsoperation von ihren übergeordneten Komponenten wegbewegt werden. Man unterscheidet zwei Fixierungsarten:

**Fixieren im Raum:** Eine Komponente wird in Bezug auf den Baugruppenursprung fixiert. Die Komponente erhält dadurch eine absolute Position.

**Fixieren**: Eine Komponente wird in Bezug zu einer anderen Komponente fixiert. Die Komponente erhält dadurch eine relative Position. Dazu mit einem Doppelklick auf das Symbol im Strukturbaum die Definition der Fixierung öffnen. Das Fenster "Definition" mit der Schaltfläche "Mehr" erweitern. Die Option "Fixiert im Raum" deaktivieren. Mit "OK" die Änderungen übernehmen. Die Komponente hat jetzt eine relative Position in Bezug zu einer anderen Komponente bekommen.

Mit dem Befehl **Gruppieren** können ausgewählte Elemente einander zugeordnet werden. Dazu können beliebig viele Komponenten ausgewählt werden; sie müssen allerdings zur aktiven Komponente gehören. Bei allen weiteren Befehlen bleibt die relative Position der "gruppierten" Komponenten erhalten.

Schnelle Bedingung / Über das Hauptmenü "Tools / Options / Mechanical Design / Assembly Design" wechseln und das Register "Constraints" aufrufen. Dort kann unter "Quick Constraint" eine Prioritätsliste bearbeitet werden.

CATIA richtet die Komponenten anhand der ersten zulässigen Bedingung aus, die in dieser Liste angegeben ist. Über die Pfeile kann die Liste verändert werden. Wird das zweite geometrische Element ausgewählt, wird CATIA nun einen Flächenkontakt zwischen den Komponenten erstellen, da diese Bedingung an erster Stelle der Prioritätsliste steht.




Flexible / Starre Unterbaugruppe / Standardmäßig ist jede Unterbaugruppe starr. Mit dieser Funktion kann die starre Struktur einer Unterbaugruppe flexibilisiert werden, damit den einzelnen Komponenten dieser Unterbaugruppe unterschiedliche Parameter zugewiesen werden können, ohne das es zu Fehlermeldungen kommt. Flexible Unterbaugruppen werden also dann eingesetzt, wenn Baugruppen (z. B. Scharniere, Dämpfer, etc.) "in sich beweglich" (also flexibel) verbaut werden sollen.



#### 5.3. Bedingungen

**Bedingung ändern** / Beim Ändern einer Bedingung wird eine vorhandene Bedingung durch einen anderen Bedingungstyp ersetzt. Es erscheint das Fenster "Typ wechseln" mit den theoretisch möglichen Bedingungen. Dort eine Bedingung auswählen und mit "OK" die Änderung bestätigen.

**Muster wieder verwenden** / Komponenten können über Muster, die im Part Design erzeugt wurden, dupliziert werden. Desweiteren ist es möglich, Bedingungen, die zwischen einem als Muster zu verwendenden Teil und einem anderen Teil definiert wurden, wieder zu verwenden.

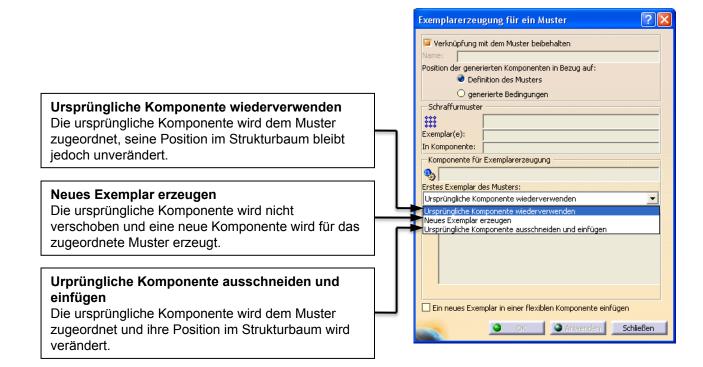



#### 5.4. Bewegen



Mit der Symbolleiste Bewegen können Bauteile verschoben werden.

Manipulation / Eine Komponente durch Freihandverschiebung oder – drehung mit der Maus bewegen. Beim Anklicken wird das Fenster Manipulation Parameter geöffnet. Der ausgewählte Button wird in einer Statuszeile erklärt.

Manipulation bei Kollision stoppen / Funktion zur Überprüfung von Kollisionen. Das ist eine zusätzliche Option zur Funktion Manipulation. Bei eine Kollision wird die Bewegung gestoppt und kollidierende Teile rot markiert.





Der Befehl **Versetzen** projiziert ein geometrisches Element einer Komponente auf ein anderes geometrisches Element, das Teil derselben oder einer anderen Komponente sein kann. Das Ergebnis ist die Verschiebung von dem ersten ausgewählten Element auf das Zweite.

Mit der Funktion Intelligentes Verschieben wird eine Komponente zu einer Anderen verschoben und eine Bedingung zwischen diesen erzeugt. Die Funktion stellt eine Kombination aus den Funktionen Manipulieren und Versetzen dar.

Erstes Element	Letztes Element	Ergebnis
Punkt	Punkt	Identische Punkte.
Punkt	Linie	Der Punkt wird auf die Linie projiziert.
Punkt	Ebene	Der Punkt wird auf die Ebene projiziert.
Linie	Punkt	Die Linie verläuft durch den Punkt.
Linie	Linie	Beide Linien sind kollinear.
Linie	Ebene	Die Linie wird auf die Ebene projiziert.
Ebene	Punkt	Die Ebene verläuft durch die Linie.
Ebene	Linie	Die Ebene verläuft durch die Linie.
Ebene	Ebene	Beide Ebenen liegen jetzt parallel zueinander.


Mit der Funktion **Zerlegen (Explosionsdarstellung)** wird eine Baugruppe unter Berücksichtigung der Baugruppenbedingungen zerlegt. Es kann die Zerlegerichtung und die Intensität eingestellt werden.



### 5.5. Katalogbrowser



Der Katalogbrowser, der zum Programm gehört, enthält mechanische Standardteile.

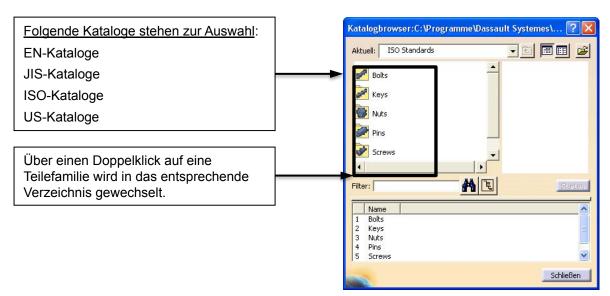

Innerhalb einer Teilefamilie erfolgt eine Unterteilung nach Normen. Durch einen Doppelklick auf ein Verzeichnis in die spezifische Teileauswahl wechseln.

Die verfügbaren Teile werden aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf ein Teil wird ein Fenster mit einer Voransicht auf das Normteil geöffnet. Mit OK wird das Teil in den Baugruppenursprung eingefügt. Über Abbrechen wechselt man zurück in den Katalogbrowser ohne das Teil einzufügen.




### 5.6. 3D - Analyse





Mit der Funktion Kollision werden Kollisionen von Produkten analysiert. Überprüft werden kann auf Berührung, auf einen Mindestabstand oder auf eine zugelassene Kollision. Zusätzlich kann das gesamte Produkt oder nur bestimmte Komponenten überprüft werden. Nach der Überprüfung werden die negativen Ergebnisse aufgelistet.

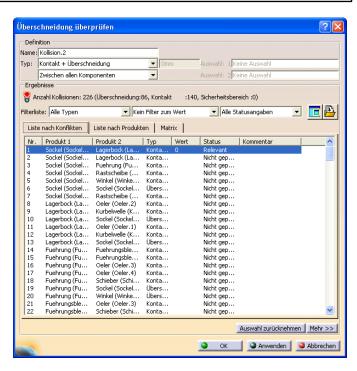


Mit der Funktion Schnitte können Schnitte eines Produktes analysiert werden.



Unter **Definition** lässt sich die Schnittart wählen (Vollschnitt oder Teilschnitt.



Unter **Ergebnis** kann man die Schnittdarstellung ändern (Schnitt füllen, Kollisionsdarstellung). Die Ergebnisgeometrie lässt sich als separate Datei speichern.

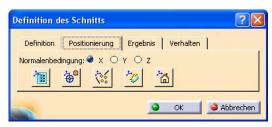

Unter **Positionierung** legt man die Schnittposition fest. Man kann zwischen den definierten Achsen wählen, Koordinaten definieren oder geometrische Elemente auswählen. Zusätzlich lässt sich die Blickrichtung wechseln.





Mit der Funktion **Abstands- und Bandanalyse** werden Abstände zwischen ausgewählten Produkten gemessen und die Bandanalyse durchgeführt.




#### 5.7. Szenen





Erweiterte Szenen ermöglichen es, den Status von Komponenten in einer Baugruppe zu speichern und wiederherzustellen. Eine erweiterte Szene gleicht einer alternativen Ansicht einer Baugruppe in einem definierten Status. So können durch Definition bestimmter Komponentenpositionen und bestimmter Attribute Varianten des digitalen Modells untersucht werden. Beim Bestätigen der Scenenerstellung erscheint ein zusätzliches Fenster:



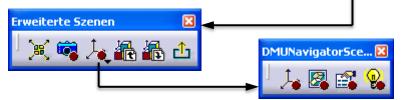



Explosionsdarstellung



Blickpunkt sichern



Aktuelle Position der ausgewählten Produkte sichern



Aktuellen Verdecken - Anzeigen - Status der ausgewählten Produkte sichern



Aktuelle Grafikeigenschaften der ausgewählten Produkte sichern



Aktuelle Knotenaktivierung der ausgewählten Produkte sichern



Ermöglicht das Anwenden einiger Attribute der aktuellen Szene auf die Baugruppe



Ermöglicht das Zurücksetzen der aktuellen Szenenattribute gemäß dem aktuellen Baugruppenstatus



Verlassen der aktuellen Szene (zurück zur Baugruppe)




#### 5.7. Szenen





Erweiterte Szenen können visuell mit dem **Szenenbrowser** durchsucht werden. Die geeignete Anpassung der Einstellungen des Szenenbrowsers ermöglicht:


- die Aktivierung einer Szene durch einen Doppelklick auf das Bild.
- das Anwenden einer Szene auf die Baugruppe durch einen Doppelklick auf das Bild.

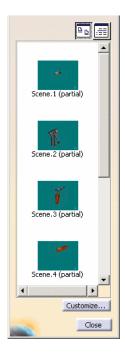



**Anwendbare Daten umordnen** / Durch das Umordnen anwendbarer Daten, können die Dateneinheiten unter ihrem entsprechenden Anwendungsknoten im Strukturbaum manuell neu sortiert werden. Eine Umordnung anwendbarer Daten ist für folgende Datentypen möglich:


- Szenen
- Hyperlinks
- Kameras
- Gruppen
- Lichtquellen
- 3D-Anmerkungen
- Ansichten mit Anmerkungen
- DMU-Prüfungen

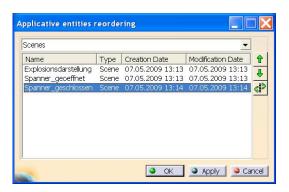





### 6. Drafting

# **Drafting**

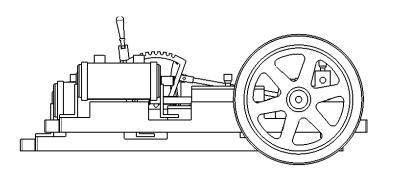

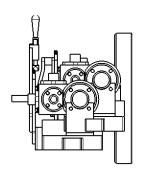

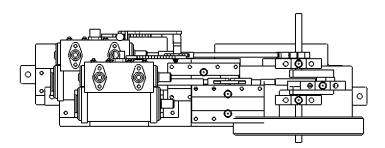



### 6.1. Funktionsübersicht Drafting

Symbolleiste	Benennung / Unterfunktionen			Seite
Ansichten				
	Projection		6.3.1.	85
	Schnitt	طه مُنْمُ عله عَامُ علم	6.3.2.	86
	Detailansichten		6.3.3.	87
	Begrenzungsansichten		6.3.4.	87
	Aufbruchansichten	C病 <b>(</b>	6.3.5.	87
E C	Ansichtenassistent	<b>罗希希希</b>	6.3.6.	88
	Bem	aßung	6.4.	
ļ	Bemaßung		6.4.1.	89-90
*1/2	Bemaßung Edition	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	6.4.2.	91
A	Toleranzen	A ###	6.4.3.	92
Aufbereitung				
Φ.	Achsen und Gewinde	Φ¤¶D¤ <sub>∞</sub>	6.5.	93
<b>∳</b> ,	Bereichsfüllung		6.5.	93
<b>\</b>	Pfeil		6.5.	93
	Zeicl	nnung	6.6.	
	Blätter		6.6.	94
80	Neue Ansicht		6.6.	94
<b>⊚</b> +⊚ <b>⊙ ⊚</b>	Exemplar einer 2D- Kom	ponente erzeugen	6.6.	94
	Text und A	nmerkungen	6.7.	
T	Text	$T \ \not \ \ \ ^{\!$	6.7.	95
×=	Symbole	*- × <u>b</u>	6.7.	96
	Tabellen	<b>"</b>	6.7.	96




### 6.2. Einführung in die Zeichnungsumgebung

### Einstieg in die Zeichnungsumgebung

Der Einstieg in die Zeichnungsumgebung erfolgt über:

Start / Mechanische Konstruktion / Drafting

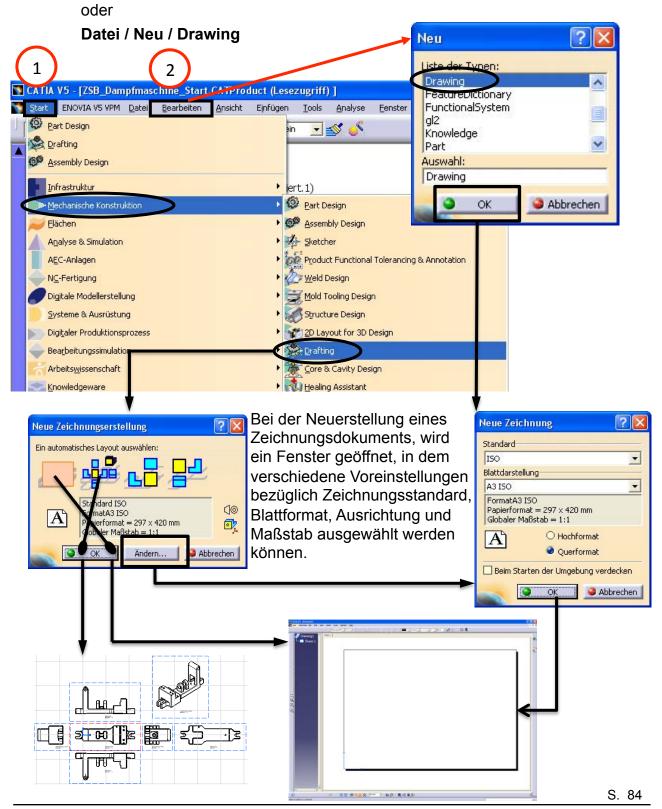




### 6.2. Einführung in die Zeichnungsumgebung

#### Interaktives Zeichnen

Mit dem **interaktivem Zeichnen** können 2D-Elemente wie Punkte, Linien, Kurven etc. als zusätzliche, nicht aus der 3D-Teil Geometrie abgeleitete, Elemente erzeugt werden. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie in dem Skizzierer im Part Design.

#### Erzeugbare 2D-Elemente

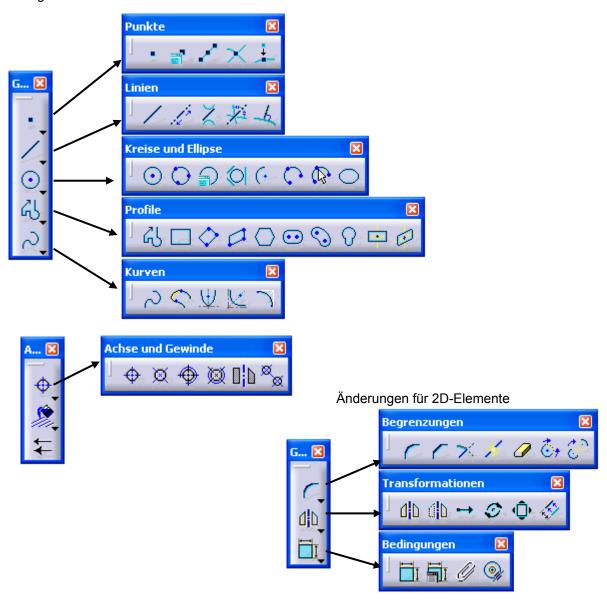



### 6.2. Einführung in die Zeichnungsumgebung

#### Arbeitsansicht

#### und

### Blatthintergrund





Mit der Auswahl der Menüoption Blatthintergrund wechselt die Anwendung in den Blatthintergrund.

Hier können Elemente wie Zeichnungsrahmen, Schriftfelder, Logos, Freigabestempel etc. abgelegt werden. Der Hintergrund kann durch den Administrator für Anwender gesperrt werden, so dass keine Änderungen möglich sind.

Mit der Auswahl der Menüoption **Arbeitsansichten** wechselt die Anwendung in den Arbeitsansichtenmodus zurück.




### 6.3.1 Projektion





Mit der Funktion Vorderansicht lässt sich manuell eine beliebige Ansicht eines Volumenkörpers erstellen. Dazu muss ein Volumenkörper im Hintergrund geöffnet sein. Wählt man die Funktion aus, muss man in das Fenster des Volumenkörpers wechseln und dort eine Fläche auswählen, die parallel zu der gewünschten 2D-Ansicht liegt. Das wechseln in die Zeichnungsebene erfolgt automatisch.

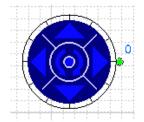

Auf der Zeichnungsebene erscheint eine Voransicht. Über das Drehkreuz (Bild links) lässt sich die Ansichtsrichtung nochmal ändern. Mit einem klick der linken Maustaste bestätigt man die Ansicht und die 2D-Geometrie wird erzeugt.



Mit der Funktion erweiterte Vorderansicht lassen sich zusätzlich Parameter wie Ansichtsname und Maßstab bestimmen.



Mit der Funktion projizierte Ansicht lassen sich projizierte Ansichten aus den vorher erstellten Vorderansichten generieren. Dazu muss die Vorderansicht aktiviert werden (doppelter Mausklick auf die Ansicht im Strukturbaum oder auf den Ansichtsrahmen). Wählt man die Funktion aus, kann man nun mit der Bewegung des Mauszeigers wählen zwischen Draufsicht, Seitenansicht oder Unteransicht. Mit einem Klick mit der linken Maustaste lässt sich die gewünschte 2D-Geometrie generieren.



Mit der Funktion Isometrische Ansicht lassen sich isometrische Ansichten aus einem geöffneten 3D-Volumenkörper erstellen. Funktion auswählen und in das Fenster des 3D-Körpers wechseln. Dort muss der Körper in die gewünschte Position gebracht werden, die auch auf der Zeichnungsebene dargestellt werden soll. Anschließend mit der linken Maustaste auf eine beliebige Teilfläche klicken. Das Wechseln auf die Zeichnungsebene erfolgt automatisch, wonach eine Voransicht mit der Möglichkeit der Änderung erfolgt. Mit einem Klick auf die linke Maustaste bestätigt man die Position und erzeugt die "2D-Geometrie".



Mit der Funktion Abwicklungen lassen sich Abwicklungen von Blechteilen erzeugen, die zuvor in der Arbeitsumgebung "Sheet-Metal-Design" erzeugt wurden. Normale Volumenkörper, die im "Part-Design" erzeugt wurden, lassen sich nicht als Abwicklung darstellen.


Funktion auswählen und eine Teilfläche an dem Volumenkörper selektieren. Das Fenster wechselt automatisch in die Zeichnungsumgebung und zeigt direkt die Abwicklung an.



#### 6.3.2 Schnitte




Um eine **Schnittansicht** mit Hilfe einer vorhandenen Ansicht zu erzeugen, muss die Ansicht aktiv sein (Doppelklick auf Ansicht im Strukturbaum oder Ansichtsrahmen). In der aktiven Ansicht den Schnitt zeichnen. Eine Gradanzeige wird als Orientierungshilfe für die Ausrichtung angegeben. Während ein Schnitt in der Zeichnungsumgebung gezeichnet wird, erscheint die Schnittebene im Part Design. Mit Doppelklick auf die linke Maustaste das Zeichnen abschließen.

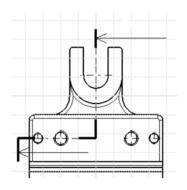


Unterschiede zwischen den Funktionen:




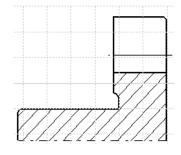




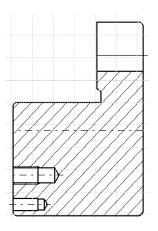

Abgesetzter 3D-Schnitt

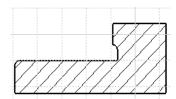



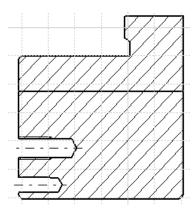



#### 6.3.3 Detailansichten



Mit den Funktionen **Detailansichten** lassen sich Detailansichten von bereits vorhandenen Hauptansichten erstellen.

Der Befehl **Schnelle Detailansicht** berechnet die Ansicht direkt aus der 2D- Projektion und erzeugt eine Art Kopie aus dem 2D, während der Befehl **Detailansicht** sich direkt auf das 3D-Element bezieht.

Zusätzlich lässt sich zwischen einer runden Detailansicht und einem Detailprofil wählen.

Zuerst muss die Hauptansicht aus der die Detailansicht generiert werden soll aktiviert werden. Bei einer Detailansicht muss erst der Kreismittelpunkt und anschließend ein äußerer Punkt der gewünschten Kreisgröße selektiert werden. Bei einem Kreisprofil selektiert man die Punkte des gewünschten Profils (Abschluss nur mit geschlossenem Profil).

Nach der Auswahl erfolgt eine Voransicht des Details zur Positionierung. Die endgültige Position legt man mit einem Klick auf die linke Maustaste fest.

Um die Detailansicht zu manipulieren (z.B. Maßstab) geht man mit der rechten Maustaste auf die Detailansicht im Strukturbaum oder den Zeichnungsrahmen und wählt das Kontextmenu "Eigenschaften". Dort lassen sich diverse Einstellungen vornehmen wie z.B. Maßstab.

### 6.3.4 Begrenzungsansichten



Mit den Funktionen Begrenzungsansichten lassen sich nur bestimmte Bereich einer Ansicht darstellen.

Zur Auswahl steht ein runder Ausschnitt oder Profilausschnitt. Nach der Bereichsauswahl wird die gesamte 2D-Geometrie weggeschnitten. Über das Kontextmenu "Begrenzung aufheben" lässt sich der Befehl wieder rückgängig machen.

#### 6.3.5 Ausbruchansichten



Mit der Funktion **Ausbruchansicht** lassen sich Ansichten verkürzt darstellen (Zwischenbereiche einer "zu langen" Ansicht wegschneiden) bzw. Teilbereiche einer Ansicht im Schnitt darstellen.

Bei der Ausbruchsansicht erscheint nach der Auswahl des Teilbereichs eine Voransicht des 3D-Modells in der man die Schnittebene definieren kann.


Beide Funktionen lassen sich über das Kontextmenu rückgängig machen.



#### 6.3.6 Ansichtenassistent



Die Funktion **Ansichtenassistent** ermöglicht das schnelle Erzeugen aus einer Reihe von Standardansichtskonfigurationen oder einer spezifischen Ansichtskonfiguration.

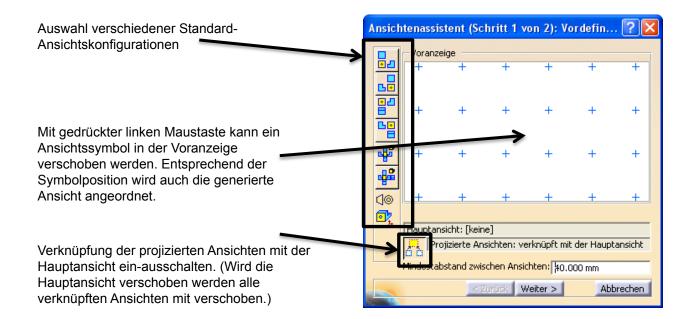

Nach Abschluss des Ansichtenassistenten muss in dem Fenster des gewünschten 3D-Bauteils eine Teilfläche als Hintergrundebene für die Hauptansicht ausgewählt werden. Unten rechts im Grafikbereich erscheint eine Ausgerichtete Voranzeige auf die Hauptansicht. Nach der Auswahl einer Teilfläche wird automatisch in die Zeichnungsumgebung gewechselt.

In der Zeichnungsumgebung erscheint eine Voransicht auf die spezifische Ansichtskonfiguration, die über den Ansichtenassistenten erstellt wurde.



### 6.4. Bemaßung



Wird in der Symbolleiste **Bemaßung** eine Funktion zur Bemaßungsgenerierung ausgewählt, erweitert sich die Symbolpalette "Tools" während der Bemaßungserstellung um folgende Möglichkeiten:







Symbol	Funktion	Beschreibung
	Projizierte Bemaßung	Maßlinienrichtung ist abhängig von Mausposition
	Bemaßung für Element erzwingen	Erzwingen, dass die Maßlinie parallel zum bemaßten Element verläuft
	Horizontale Bemaßung in Ansicht erzwingen	Erzwingen, dass die Maßlinie in der Ansicht horizontal verläuft
	Vertikale Bemaßung in der Ansicht erzwingen	Erzwingen, dass die Maßlinie in der Ansicht vertikal verläuft
	Bemaßung entlang einer Richtung erzwingen	Erzwingen, dass die Maßlinie entlang einer Richtung verläuft
	Maßstäblich dargestelltes Maß	Erzeugt eine Bemaßung im Modus für maßstäbliche Darstellung der Länge (z. b. Bemaßungen in ISO – Ansichten)
⊚	Erkennung von Schnittpunkten	Erkennt Schnittpunkte bei der Bemaßung



### 6.4.1 Bemaßung






**Längen und Abstandsbemaßung** – Mit dieser Funktion lassen sich bei der Auswahl **einer** Linie Längen und mit der Auswahl von zwei Elementen Abstände bemaßen. Bei der Auswahl von 2 Linien, die winkelig zueinander stehen wird automatisch ein Winkel bemaßt



**Kettenbemaßung** – Mit dieser Funktion lassen sich aneinandergereihte Bemaßungen erstellen. Dazu müssen nach und nach die zu bemaßenden Elemente ausgewählt werden.

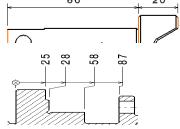

<u>ا</u>

**Steigende Bemaßung** – Mit dieser Funktion lässt sich eine Art Kettenbemaßung erstellen, die sich allerdings auf einen Nullpunkt bezieht. Die Maßzahlen beziehen sich alle auf den Nullpunkt, steigen also an.



**Bezugsbemaßung** – Mit dieser Funktion lassen sich ebenfalls Abstände bemaßen. Hier lassen sich allerdings mehrere gleichzeitig erstellen. Das Vorgehen ist identisch zu den Kettenbemaßungen.



**Winkelbemaßung** – Mit dieser Funktion lassen sich Winkel bemaßen. Das Vorgehen ist identisch der Abstandsbemaßung. Es kann auch gleichzeitig eine Kettenbemaßung durchgeführt werden. Sobald zwei Linien ausgewählt sind, lässt sich durch das Kontextmenü ein alternativer Winkelsektor auswählen.



Radienbemaßung – Bemaßung von Radien.



**Durchmesserbemaßung** – Bemaßung von Durchmessern.



**Fasenbemaßung** – Durch die Fasenbemaßung lassen sich Fasen in verschiedenen Möglichkeiten darstellen. Die Fasen lassen sich durch die Angabe von zwei Linien oder durch Linie und Winkel bemaßen. Zusätzlich lässt sich noch die Ausrichtung der Maßlinien auswählen.



**Gewindebemaßung** – Durch die Selektion eines Gewindes in der Draufsicht oder im Schnitt lässt sich das Gewinde bemaßen. Im Schnitt erscheint zusätzlich noch ein Maß mit der Tiefe des Gewindes.



**Gewindebemaßung** – Durch die Selektion eines Gewindes in der Draufsicht oder im Schnitt lässt sich das Gewinde bemaßen. Im Schnitt erscheint zusätzlich noch ein Maß mit der Tiefe des Gewindes.



**Tabelle mit Bohrungsbemaßungen** – Erzeugt eine Tabelle in der die abgeleiten Kreise der Bohrungen mit Koordinaten und Durchmessern aufgeführt werden.



**Tabelle mit Koordinatenbemaßung** – Erzeugt eine Tabelle mit Koordinatenbemaßungen von abgeleiteten oder in der Ansicht erzeugten Punkte.



### 6.4.2 Bemaßung Edition






**Bemaßungsbezug wiederherstellen** – Mit dieser Funktion können Bemaßungen, die ihren Bezug zu der 3D-Geometrie verloren haben (rosa eingefärbt), neu zugeordnet werden. Der Bezug von aktuellen Maßen kann ebenfalls so neu erstellt werden. Hierzu die Funktion auswählen, anschließend das entsprechende Maß auswählen und dann die neue Geometrie selektieren (2 Elemente bei Abständen, 1 Element bei Längen, Radien etc.)

- 1
- **Unterbrechung erzeugen** Mit dieser Funktion können Maßhilfslinien unterbrochen werden, wenn diese z.B. durch andere Maßhilfslinien geschnitten werden. Zuerst muss die betroffene Maßhilfslinie ausgewählt werden und anschließend der Bereich der ausgeschnitten werden soll.




**Unterbrechung entfernen** – Mit dieser Funktion können unterbrochene Maßhilfslinien wieder rückgängig gemacht werden. Dazu muss einfach der Bereich der Unterbrechung ausgewählt werden.

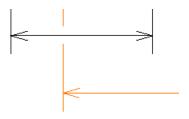

+

Begrenzung einer Maßlinie erzeugen – Mit dieser Funktion können Maßlinien unterbrochen werden, wenn diese z.B. durch "abgeschnittene Ansichten" nicht mehr voll sichtbar sein sollen. Zuerst muss die betroffene Maßlinie ausgewählt werden und anschließend der Bereich der ausgeschnitten werden soll.

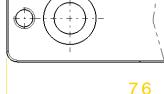

--


Begrenzung einer Maßlinie entfernen – Mit dieser Funktion können unterbrochene Maßlinien wieder rückgängig gemacht werden. Dazu muss einfach der Bereich der Unterbrechung ausgewählt werden.



### 6.4.3 Toleranzen



Die Funktion **Bezugselement** stellt die für die Erstellung von Lagetoleranzen erforderliche Bezugselemente dar. Dazu die Linie, auf die sich bezogen werden soll auswählen und das Textfeld auf die gewünschte Position ziehen.

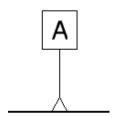

<del>||||</del>

Die Funktion **Geometrische Toleranzen** erstellt Bemaßungen zu Form und Lagetoleranzen. Dazu muss zuerst das Element ausgewählt werden, worauf sich die Angabe beziehen soll. Anschließend kann mit dem Mauscursor die Position des Textfeldes ausgewählt werden. Hier lässt sich der Maßpfeil durch halten der Shift-Taste rechtwinklig zum Textfeld ausrichten. Mit der linken Maustaste schließt man die Positionierung ab. Anschließend erscheint das folgende Eingabefeld:



In diesem Eingabefeld lassen sich die gewünschten Toleranzen erstellen. Mit OK schließt man die Erstellung ab.



### 6.5. Aufbereitung



	Funktion	Beschreibung
<b>Φ</b>	Mittellinie	Erzeugt eine Mittellinie bei Kreisen
Ø	Mittellinie mit Referenz	Erzeugt eine schräge Mittellinie an Kreisen in eine beliebig wählbare Ausrichtung.
<b>\Phi</b>	Gewinde	Erzeugt ein Gewinde ("3/4 Kreis") bei vorhandener Kreisgeometrie.
Ø	Gewinde mit Referenz	Erzeugt ein Gewinde ("3/4 Kreis") bei vorhandener Kreisgeometrie, in eine beliebig wählbare Ausrichtung.
	Achslinie	Erzeugt eine Mittellinie zwischen zwei Elementen. Dazu beide Elemente auswählen .
Ø	Achslinie und Mittellinie	Erzeugt Achs- und Mittellinien auf bogenförmigen Umrissen.
	Bereichsfüllung	Erzeugt eine Schraffur. Man kann wählen zwischen einem Automatik- und einem Manuellmodus. Es muss eine geschlossene Kontur vorliegen.
<del>+</del>	Pfeil	Erzeugt einen Pfeil durch anklicken eines Anfangs – und eines Endpunktes.




### 6.6. Zeichnung



	Funktion	Beschreibung
	Neues Blatt	Erzeugt ein neues Blatt. Im Strukturbaum wird ein neues Blatt hinzugefügt. Es wird automatisch in das neue Blatt gewechselt. Zum Ändern des Formates über das "Hauptmenü -> Datei / Seite einrichten" das Fenster "Seite einrichten" öffnen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.
0	Neues Detailblatt	Erzeugt ein neues Detailblatt. (Wird benötigt um 2D- Komponenten abzulegen. Das sind immer wiederkehrende Elemente wie Normteile, Texte, etc).
<b>#</b>	Neue Ansicht	Erzeugt eine neue Ansicht (unabhängig von 3D-Geometrie).
©+0 • 0 • 0	Exemplar einer 2D Komponente erzeugen	Erzeugt ein Exemplar einer 2D- Komponente. Die gewünschten Elemente können dort hinein kopiert werden.



### 6.7. Text und Anmerkungen

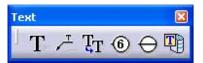

	Funktion	Beschreibung
Т	Text	Erzeugt einen Text.
~ <sup>™</sup>	Text mit Bezugslinie	Erzeugt einen Text mit Bezugslinie
ŢT	Text verfielfältigen	Vervielfältigt einen mit einem Attribut verknüpften Text
6	Referenzkreis	Erzeugt einen Referenzkreis z.B. für Stücklistennummerierungen
$\Theta$	Bezugsstelle	Erzeugt eine Bezugsstelle
	Positionierungs von Textvorlagen	Gibt an, wo die Textvorlage positioniert wird




### 6.7. Text und Anmerkungen






Mit dieser Funktion können Rauhigkeitssymbole eingefügt werden. Nach der Auswahl eines Elements erscheint ein Editor (Bild rechts), in dem die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden können. Parallel zu der Eingabe in dem Editor erscheint eine Voransicht auf der Zeichnungsebene.

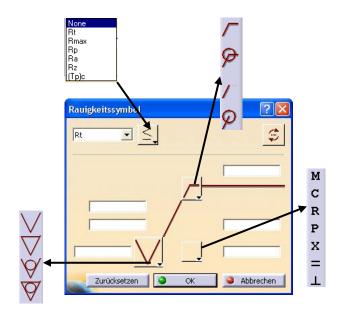



Mit dieser Funktion können Schweißsymbole eingefügt werden. Erst wählt man das Element worauf das Schweißsymbol zeigen soll und danach die Position des Symbols. Ein Editor erscheint (Bild rechts), in dem die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden können.

Parallel zu der Eingabe in dem Editor erscheint eine Voransicht auf der Zeichnungsebene.

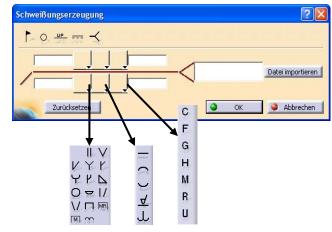



Mit dieser Funktion können geometrische Schweißsymbole eingefügt werden. Nach der Auswahl der Position des Symbols erscheint der Editor (Bild rechts), in dem die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden können.





Mit dieser Funktion können geometrische Schweißsymbole eingefügt werden. Nach der Auswahl der Position des Symbols erscheint der Editor (Bild rechts), in dem die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden können.